

بسمه تـ

جزوه

اندازه گیری الکتریکی

دانشگاه

علم و صنعت

استاد

دکتر غلامی

وکتور علاقی

اندازه گیری الکتریکی :

دانشگاه تهران
مراجع : دانشگاه های انگلستان (بریتانیا) و آمریکا (اسکول وستلین)

سوربنی " a course in electrical → تریون های غرب

Indi press & electronic measurements &

Instrumentation "

میان برم ۴ نره

پایان شرح ۴ نره

کتاب ۲ نره

اهداف اندازه گیری الکتریکی چیست ؟

۵.۰۵ < P < ۵.۰۸
رنگ جلا فرانس سینه سربری
برق

۱- تعیین وجود ایدم و جرم الکتریکی بر روی مدار

۲- تعیین مستطریک کسیت بقصد

۳- کنترل مستطریک کسیت در حین بهره برداری (monitoring)

۴- تولید وسائل تولیدی شتاب بار داری های قابل انتقال

۵- مثلاً شرح کردن دستگاه های الکتریکی (calibration)

۵- ارزیابی کیفیت تجهیزات (test device)

دستگاه اندازه گیری چیست ؟

وسایلی برای استخراج شدن اهداف اندازه گیری

اندازه گیری یعنی چه ؟

مقایسه یک کمیت مجهول با یک کمیت معلوم و ثابت استاندارد
- ستاندرد دو کمیت (آمارتاری) قابل قیاس ()
جهت تعیین کسیت یا
پایه بقصد

خطای اندازه گیری ؟

قوانین میان مقدار واقعی و مقدار اندازه گیری شده

مقدار واقعی → A → مقدار اندازه گیری شده
A = A_m + ΔA



$$\epsilon_a = \frac{\Delta A}{A}$$

$$\epsilon_{\%} = \epsilon_a \times 100 = \frac{\Delta A}{A} \times 100$$

- ۱- خطای مطلق
 - ۲- خطای نسبی
 - ۳- درصد خطای نسبی
- حالت های ممکن

خطای حاصل برای ابعاد و دقت است ← باید توجه شده (مفهم)

مثال ۱ در دو مدار نوبی اندازه گیری مقاومت با مدار (الف) چه تفاوتی دارد؟

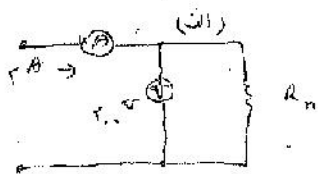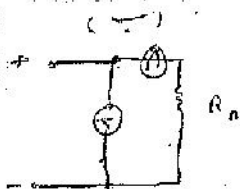

$R_a = 1 \Omega$ $R_v = 200 k\Omega$

اندازه گیری R_n : $\frac{V}{I} = 100 \Omega$

مقاومت واقعی $R = \frac{V}{I_n} = \frac{V}{I - I_a}$

$E_v = \frac{V}{R_v} = \frac{200 \mu A}{200000} = 1 \mu A$

$I_a = \frac{200 \mu A}{100000} = 2 \mu A$

$\Rightarrow \% E_v = \left(\frac{I_a}{I} \right) \times 100 = 0.105 \%$

انواع خطاها :

۱- خطاهای اصولی (تابع ضابطه و رابطه زمان قابل قیاس) مانند خطای اینجی از روش اندازه گیری (تایم پین پینج)

دقت بالا به اندازه کافی ندارد



به عنوان مثال: روش ولتمتر - آمپرمتری برای اندازه گیری R_x

$x_m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ میانگین حسابی

۲- خطاهای اتفاق (معمولی)؛ خطای قابل پیش بینی و غیر قابل قیاس

در این حالت تخمین متراوحتی نسبت به جدول اندازه گیری درست است

روش ولتمتر - آمپرمتری :

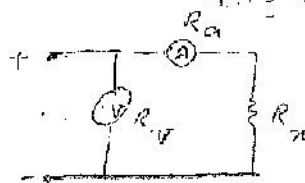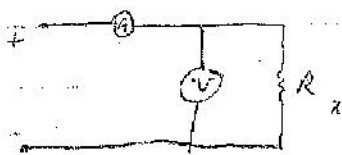

$\% E_v = - \frac{R_x}{R_v} \times 100$

$\% E_v = + \frac{R_a}{R_x} \times 100$

$(R_x)_m = R_x \times \frac{V}{I}$

اندازه گیری الکتریکی :

دانشگاه تهران
مراجع : دستگاه های اندازه گیری الکتریکی (سید سعید حسینی)

Iranian course in electrical →

Indig press & electronic measurements &

Instrumentation

بیان حجم

پایان رسم

کتاب

اهداف اندازه گیری الکتریکی چیست ؟

۵.۰.۵ ≤ P ≤ ۹.۵

دفع چهارم کلاس شده سرکاری

موضوع

۱- تعیین وجود یا عدم وجود کمیت مورد نظر

۲- تعیین مقدار کمیت مورد نظر

۳- کنترل مقدار کمیت در حین بهره برداری (monitoring)

۴- تقلید و سایر عملیات مشابه با درونی های سایر اشیاء

۵- کالیبراسیون کردن دستگاه های الکتریکی (calibration)

۶- ارزیابی کیفیت تجهیزات (test device)

دستگاه اندازه گیری چیست ؟

وسیله ای برای غنای کردن اهداف اندازه گیری

اندازه گیری چیست ؟

جهت تعیین کمیت یا
پایه مقیاس

- مقایسه با کمیت معلوم یا کمیت معلوم وار استاندارد

- مقایسه در کمیت (اثر نشان) قابل تیانس

خطای اندازه گیری :

تفاوت میان

مقدار واقعی و مقدار اندازه گیری شده

تفاوتی $\Delta A = A_m - A \rightarrow$

$\epsilon_{rel} = \frac{\Delta A}{A}$

$\epsilon_{abs} = \epsilon_{rel} \times A = \frac{\Delta A}{A} \times A$

۱- خطای مطلق



۲- خطای نسبی

۳- درصد خطای نسبی

حالت های ممکن

خطای سلفی برای ابعاد و دست است به پایه دو شده (معموم)

مثال ۱ درصد خطای نسبی اندازه گیری مقاومت با مدار (الف) چقدر است؟

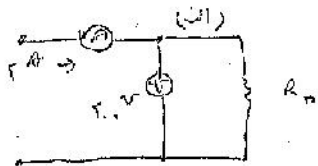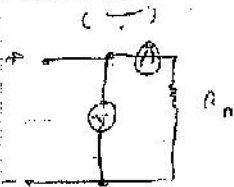

$R_a = 1 \Omega$ $R_v = 200 \text{ k}\Omega$

خطای R_n اندازه گیری: $\frac{V}{I} = 100 \Omega$

خطای R_n واقعی: $R = \frac{V}{I_n} = \frac{V}{I - I_v}$

$I_v = \frac{V}{R_v} = \frac{200 \text{ mV}}{200 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA}$

$R = \frac{200}{1.019} = \dots$

$\Rightarrow \% E_r = \left(\frac{R_n - R}{R} \right) \times 100 = -0.195 \%$

انواع خطاها:

۱- خطاهای اصولی (تابع منایب، رابطه و تابع نامی) مانند خطای ناشی از روش
(تابع پیش بینی) اندازه گیری



۲- خطاهای آماری ناشی از روش

بر معیار مثال: روش و نحوه - آکسیداسیون برای اندازه گیری R_x

$x_m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ مقدار میانگین است

۲- خطاهای انداز (معمولی): ضریب تامل پیش بینی و ضریب تامل نامی
در این حالت تخمین خطا را می توانیم محاسبه کنیم از اندازه گیری درست است

روش ولت و آمپر

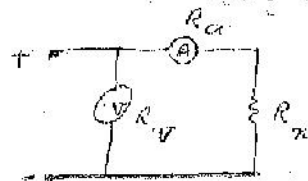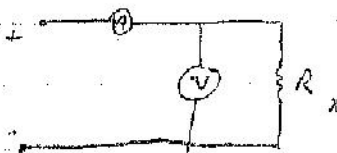

$\% E_r = - \frac{R_x}{R_{av}} \times 100$

$\% E_r = + \frac{R_a}{R_x} \times 100$

$(R_x)_m = R_x = \frac{V}{I}$

$$\% \varepsilon_x = \frac{x_m - x}{x} \times 100$$

خطای اتصالی ←

سایع خطا ساز: (عوامل ایجاب کننده خطا در اندازه گیری نام)



- ۱- روش اندازه گیری
- ۲- دستگاه اندازه گیری

→ از این خطای
مستقیم

۳- عوامل خارجی (دما، رطوبت، فشار، شارژ الکتریکی، ارتعاشات مکانیکی، میدان مغناطیسی)

$$R_{\Sigma} = R_1 (1 + \alpha \Delta T)$$

۴- مشخص اندازه گیری (معمولاً، کمترین، بالاتر باشد -)

تایید خطا ساز: تعیین ارتباطات بین خطاهای متوالی مرتباً ناممکن. لحظه خطای جمع ضرب و تقسیم

$$P = VI \cos \phi$$


$$P = P_1 + P_2 \quad \text{مثلاً: } P = P_1 + P_2$$

$$\cos \phi < 90^\circ \quad P_c = P_1 + P_2$$

$$\cos \phi > 90^\circ \quad P_c = P_1 - P_2$$

$$P = VI \cos \phi$$

$$R = \frac{V}{I}$$

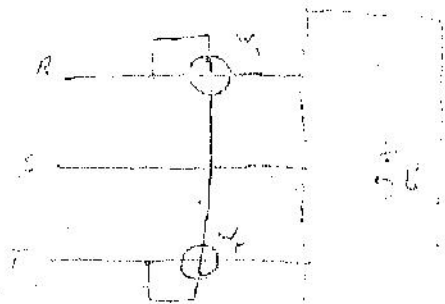

$$\phi = (\hat{V}_{\text{eff}} \cdot \hat{I}) < 90^\circ$$

$$P_c = P_1 + P_2$$

در این روش

$$\phi > 90^\circ$$

در واقع

$$P_c = P_1 - P_2$$

خطای حاصل جمع :

مقادیر واقعی $J = u + v$

مقادیر تخمینی

$$\Rightarrow J_m - J = \Delta J = \Delta u + \Delta v$$

مقادیر تخمینی $J_m = u_m + v_m$

$$\Rightarrow \frac{\Delta J}{J} = \frac{\Delta u}{u} + \frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta u}{u} \cdot \frac{u}{J} + \frac{\Delta v}{v} \cdot \frac{v}{J}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_J = \varepsilon_u \cdot \frac{u}{J} + \varepsilon_v \cdot \frac{v}{J}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_J = (\pm |\varepsilon_u| \frac{u}{J}) + (\pm |\varepsilon_v| \frac{v}{J})$$

بیشترین شرایط خطای فرعی در عدت باشند

$$\varepsilon_J = \pm \left[|\varepsilon_u| \frac{u}{J} + |\varepsilon_v| \frac{v}{J} \right]$$

خطای حاصل تفریق :

مقادیر واقعی $J = u - v$

$$\Rightarrow J_m - J = \Delta J = \Delta u - \Delta v$$

مقادیر تخمینی $J_m = u_m - v_m$

$$\frac{\Delta J}{J} = \frac{\Delta u}{u} - \frac{\Delta v}{v} = \varepsilon_u \cdot \frac{u}{J} - \varepsilon_v \cdot \frac{v}{J}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_J = (\pm |\varepsilon_u| \frac{u}{J}) - (\pm |\varepsilon_v| \frac{v}{J})$$

بیشترین شرایط خطای فرعی ممکن خواهد باشد

$$\varepsilon_J = \pm \left[|\varepsilon_u| \frac{u}{J} + |\varepsilon_v| \frac{v}{J} \right]$$

دقیقاً $v = 0$ هم تفریق ناممکن است. $(\frac{0}{0} \rightarrow \infty)$ می‌تواند دارد هم ناممکن است

خطای حاصلضرب:

$$y = u \cdot v$$

تکثیر
=>

$$\ln y = \ln u + \ln v$$

$$\frac{1}{y} dy = \frac{1}{u} \frac{du}{dy} + \frac{1}{v} \frac{dv}{dy}$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{1}{u} \frac{\Delta u}{\Delta y} + \frac{1}{v} \frac{\Delta v}{\Delta y}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta u}{u} + \frac{\Delta v}{v}$$

$$\varepsilon_y = \varepsilon_u + \varepsilon_v$$

در کلاس هر وقت علامت های علامت داشته باشد

$$\varepsilon_y = (\pm | \varepsilon_u |) + (\pm | \varepsilon_v |)$$

در بهترین شرایط

$$\varepsilon_y = \pm [| \varepsilon_u | + | \varepsilon_v |]$$

(حجم علامت بدون خطای فرعی)

خطای حاصلتقسیم:

$$y = \frac{u}{v}$$

تکثیر
=>

$$\ln y = \ln u - \ln v$$

$$\frac{1}{y} dy = \frac{1}{u} \frac{du}{dy} - \frac{1}{v} \frac{dv}{dy}$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta u}{u} - \frac{\Delta v}{v}$$

$$\varepsilon_y = \varepsilon_u - \varepsilon_v$$

$$\Rightarrow \varepsilon_y = (\pm | \varepsilon_u |) - (\pm | \varepsilon_v |)$$

$$\varepsilon_y = \pm [| \varepsilon_u | + | \varepsilon_v |]$$

در بهترین شرایط (حجم علامت بدون خطای فرعی)

در حالت کلی:

$$Z = u^m \cdot v^n$$

$$\Rightarrow \text{در بهترین شرایط} \quad \epsilon_{\% Z} = \frac{1}{2} [\ln \epsilon_u + \ln \epsilon_v]$$

در قوت دستگاه اندازه گیری = عامل خطای مربوط به آن

صحت دستگاه اندازه گیری = پایداری یا بسنج دستگاه در تکرار اندازه گیری یکیت حاصل
 حساسیت دستگاه اندازه گیری = نسبت واکنش دستگاه به یکیت مورد سنجش (یکت می گویند)

مثال: $\epsilon = \text{زاویه انحراف}$ $I = \text{میزان ورود سنجش}$

$$\epsilon_i = \frac{\theta}{I} \quad [\text{rad/A}]$$

علامت دستگاه های اندازه گیری الکتریکی:


حالت های ممکن:

- ۱- علامت مربوط به یکیت مورد سنجش
- ۲- علامت مربوط به نوع دستگاه اندازه گیری
- ۳- علامت مشترک


نوع یکیت مورد سنجش	نام دستگاه	علامت دستگاه	ملاحظات
اختلاف پتانسیل	ولت	V یا $\frac{1}{A}$	داری مقارنت و انحنای خطی زیاد، با اعداد منافی است



جران الکتریکی	آمپر متر	A یا $\frac{1}{V}$	دارای مقارنت (نسبتی) ضعیف با اعداد منافی است
---------------	----------	----------------------	---

 

سیم پیچ جریان با مقاومت کم و دایره ای شکل است
سیم پیچ ولتاژ با مقاومت زیاد و دایره ای شکل است

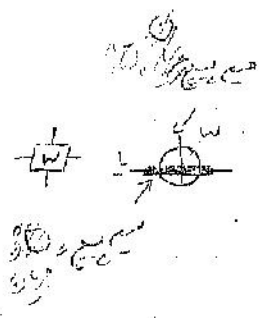

توان الکتریکی

دائره

مقاومت اهم (Ω)

مقاومت کانس $(k\Omega)$

۲- نوع دستگاه :

علامت دستگاه

شیخ آن

دستگاه اندازه گیری! سیم پیچ متحرک و آهنربای دائم

پهنای

$$nBSI = c\theta$$

$$I = k\theta$$

دستگاه

$$c = \frac{k}{nBS}$$

دستگاه اندازه گیری که در مدار است
دستگاه اندازه گیری AC با هم اندازه گیری
دستگاه اندازه گیری که در مدار است

 
دستگاه اندازه گیری با سیم پیچ متحرک و آهنربای دائم (سیم پیچ)

دستگاه اندازه گیری! آهن نرم بدون (متحرک)


در مدار بدون سیم پیچ و آهن نرم

دستگاه اندازه گیری آهن نرم بدون سیم پیچ

دستگاه اندازه گیری ولتاژ و دمای




دستگاه اندازه گیری فرود دستی

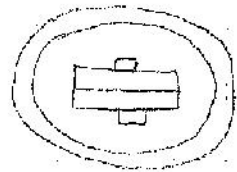

دستگاه اندازه گیری فرود دستی

دستگاه اندازه گیری فرود دستی

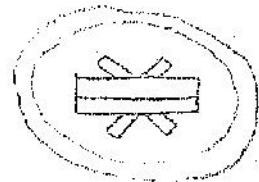

دستگاه اندازه گیری فرود دستی



دستگاه اندازه گیری فرود دستی

دستگاه اندازه گیری فرود دستی

دستگاه اندازه گیری فرود دستی



دستگاه اندازه گیری فرود دستی



 
دستگاه اندازه گیری فرود دستی

شرح

علامت

دستگاه اندازه گیری فرود دستی

دستگاه اندازه گیری فرود دستی



دستگاه اندازه گیری فرود دستی

دستگاه اندازه گیری فرود دستی

دستگاه اندازه گیری فرود دستی

دستگاه اندازه گیری فرود دستی



دستگاه اندازه گیری فرود دستی

استقامت یافته این دستگاه در سطح ۵۰۰ تقابلیت شود.



استقامت یافته این دستگاه در سطح ۵۰۰ کلید ولت تقابلیت در حدود



ترین ۱- علامت دستگاه های باسیم به سطح مشترک در اکثرهای دائمها اکنون رسم گردان بشود دنیا بشود

الکترونیک استیکه - اندوکسید - ارتعاشی - و ترسیم کنید


اشکال جدول

در تمام دایره های تقابلیت در سطح ۵۰۰ تقابلیت در حدود

ترین ۲- روی یک دستگاه اندازه گیری علامت زیرتا عدد ۵۰۰ شود


۵۰۰ تقابلیت در حدود

۵/۵ تقابلیت در حدود

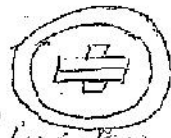


۵۰۰ تقابلیت در حدود

در صورت اشتباه در سطح ۵۰۰ تقابلیت در حدود

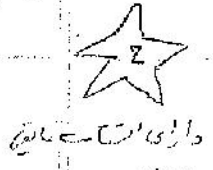

۵۰۰ تقابلیت در حدود

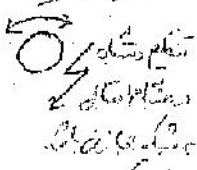

۵۰۰ تقابلیت در حدود

در صورت اشتباه در سطح ۵۰۰ تقابلیت در حدود

مکان فرکانس را در سطح ۵۰۰ تقابلیت در حدود

مدار که گیت مورد سنجش را سنجش کنید - حفاظت نسبی گیت مورد سنجش را از طرف وسایل را

تایید نماید

گیت سنجش وات - وار

۵۰۰ تقابلیت در حدود

$$P = \frac{500 \text{ kVAR}}{\sqrt{3}} \quad \text{و} \quad P = \frac{500 \text{ kW}}{\sqrt{3}}$$

تایید نماید

حفاظت نسبی

انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

الف - دستگاه های انرژی

ب - دستگاه های مکانیکی

اصول کار دستگاه های انرژی: کیفیت مورد سنجش (X) با یک مرتبه با آن (Y) جهت ایجاد گشتاور حرکت و در پایان آن یک مکان الکتریکی در دستگاه (S) حکم کرده، در این ارتباط دو الیمنی وجود دارد که است

تجهیز کار می تواند مدل دستگاه

① $\theta = f_1(\omega)$

② $\theta = f_2(\omega)$

③ $\theta = f_3(\omega)$


نمودار از دستگاه

انواع گشتاورهای لازم در یک دستگاه اندازه گیری:

۱- گشتاور حرکت: تابع کیفیت مورد سنجش

۲- گشتاور مقاوم: تابع زاویه انحراف دستگاه

۳- گشتاور متعادل کننده: مساوات دستگاه، تابع سرعت زاویه ای

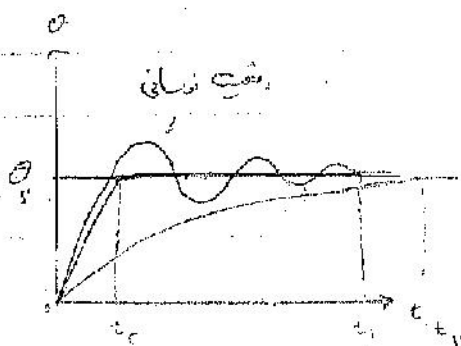

t_s حالت ایستادن

t_s زمان رسیدن به حالت پایدار

زمان لازم جهت حرکت مکانیکی و الکتریکی

در زمان t_s وقت رژیم پویا برای

تست در تمام نوسان

بسیار کم فرکانس نوسان

t_s در تمام نوسان و در تمام فرکانس

زمان لازم جهت رسیدن به حالت پایدار

دیکه است در این زمان

تساوی اولی: $T_e = f(x)$ و مقدار x را می یابیم که T_e را برساند

شود. اگر T_e را در $f(x)$ قرار دهیم و x را پیدا می کنیم.

تساوی اولی
 $T_e = f(x)$

↑
 کسب درجه

شرایط اولی
 $\left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ T_e = 0 \end{array} \right.$

استاد ما: ؟

تساوی دوم
 $T_r = f(\theta)$

شرایط اولی
 $\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0 \\ T_r = 0 \end{array} \right.$

تساوی سوم
 $T_a = f\left(\frac{d\theta}{dt}\right)$

شرایط اولی
 $\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\theta}{dt} = 0 \\ T_a = 0 \end{array} \right.$

در ترمین

تربیع اول - ۱

$\frac{1}{v} \Rightarrow R_a = \frac{1}{v} = 1.5 \text{ s}$

$(R_a)_m = \frac{1}{1.5} = 0.67 \text{ s}^{-1}$


$R_n = (R_a)_m - R_a = 1.5 - 0.67 = 0.83 \text{ s}^{-1}$

تربیع دوم - ۲

$(R_n)_m = \frac{v}{r} = \frac{1}{r} = 0.67 \text{ s}^{-1}$

$\epsilon_r = \epsilon_w - \epsilon_p = 1.5 - (-1) = 2.5 \text{ s}^{-1}$


$\frac{4}{1} \times \epsilon_r = (R_n)_m - R_n \Rightarrow R_n = \frac{(R_n)_m - \epsilon_r}{1} = \frac{0.67 - 2.5}{1} = -1.83 \text{ s}^{-1}$

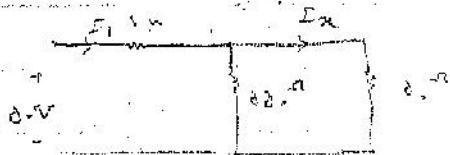

$R_{eq} = (\Delta R \parallel \Delta R) = \frac{\Delta R \Delta R}{\Delta R + \Delta R} = \frac{\Delta R}{2}$

$I_1 = \frac{\Delta V}{\Delta R + R_{eq}} = \frac{\Delta V}{\Delta R + \frac{\Delta R}{2}} = \frac{2\Delta V}{3\Delta R}$

$I_2 = \frac{\Delta V}{\Delta R + \Delta R} = \frac{\Delta V}{2\Delta R} = \frac{1}{2} I_1$

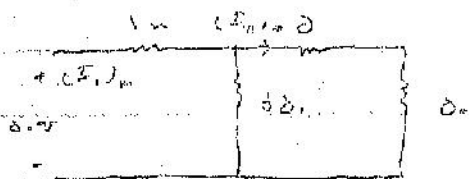

$R_{eq} = (\Delta R \parallel \Delta R) = \frac{\Delta R \Delta R}{\Delta R + \Delta R} = \frac{\Delta R}{2}$

$I_1 = \frac{\Delta V}{\Delta R + R_{eq}} = \frac{\Delta V}{\Delta R + \frac{\Delta R}{2}} = \frac{2\Delta V}{3\Delta R}$

$(I_2)_{max} = \frac{\Delta V}{\Delta R + \Delta R} = \frac{\Delta V}{2\Delta R} = \frac{1}{2} I_1$

$\lambda \cdot \epsilon_p = \frac{1 \cdot \epsilon_r - 1 \cdot \epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = -\frac{\epsilon_r - 1}{1 + \epsilon_r} = -\frac{\epsilon_r - 1}{1 + \epsilon_r} \%$

$P_m = R_m I_m^2$

$\Rightarrow \lambda \epsilon_p = \frac{2 \epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = \frac{2 \epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = -0.1 \%$

$I_m = 1 \text{ V} / \epsilon_r \text{ (W)}$

$\epsilon_p = \frac{(P_m)_{max}}{1 + \epsilon_p} = \frac{1 \text{ V} / \epsilon_r}{1 + \epsilon_p} = 1 \text{ V} / \epsilon_r \text{ (Watt)}$

$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow \epsilon_p = \frac{\epsilon_r - 1}{1 + \epsilon_r}$


$\Rightarrow \lambda \epsilon_p = \frac{1}{2} \left[\frac{\epsilon_r - 1}{1 + \epsilon_r} \right] = \pm 0.07 \%$

$\lambda \epsilon_p = \pm 0.07 \%$

تمرین دوم - سوال ۱




الکترون است

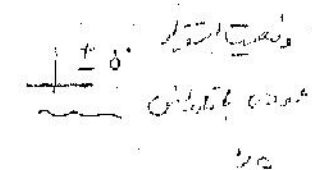


و جهت انتقال
شده است

دوره میانی
شده است
دانشگاه

 شده است



تمرین دوم - سوال ۲

 

روش های ایجاد تشار و مواد


$$T_r = C \theta \Rightarrow \begin{cases} \theta = 0 \\ T_r = 0 \end{cases}$$

$f(\theta)$

این - با استفاده از تمرین ۱ - تشار

از نیروهای کشنده و کشنده


این - به جهت فاصله و المان فضا بیشتر است نسبت به تشار و فضا بیشتر است نسبت به تشار

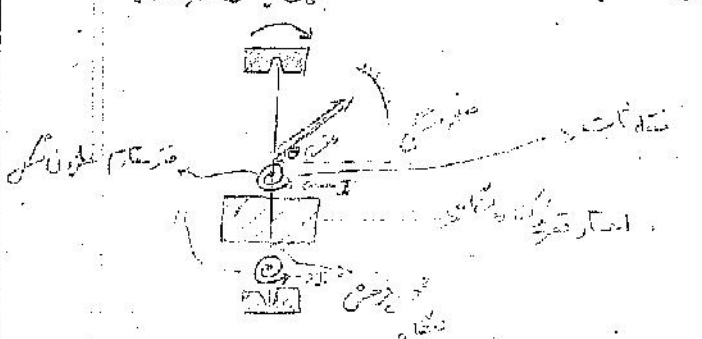

$$T_r = f(\theta) = C \theta$$

$C = \dots$

الف: در این دستگاه های به اجزای دائم بهترین روش باشد
 دستگاه آنتنهای دائم و

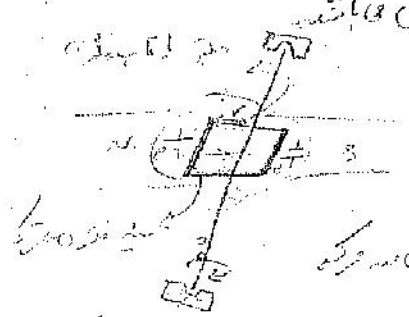

$\epsilon = B \cdot l \cdot v$
 در این حالت

در این دستگاه های به اجزای دائم

در این دستگاه های به اجزای دائم

$\Rightarrow \epsilon = \tau B l v$

$I = \frac{\epsilon}{R} = \frac{\tau B l v}{R} = \frac{B l}{R} \frac{d\theta}{dt}$
 در این دستگاه های به اجزای دائم

$\Rightarrow I = k \frac{d\theta}{dt}$

توجه: در این دستگاه های به اجزای دائم



$F = B \cdot l \cdot I$

در این دستگاه های به اجزای دائم

$\Rightarrow T = T_a = F \times \tau r = \tau B l r I = B l r I = \frac{B l r}{R} \frac{d\theta}{dt}$

$\Rightarrow T_a = A \frac{d\theta}{dt}$

الف: در این دستگاه های به اجزای دائم

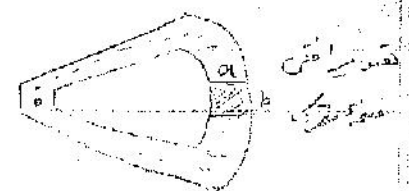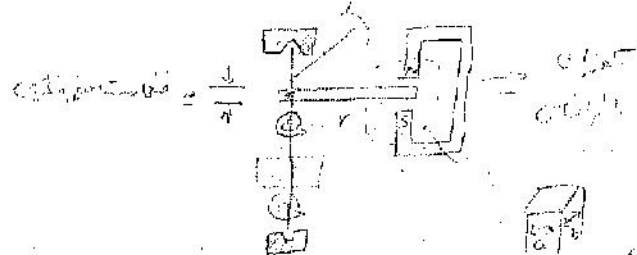



در این دستگاه های به اجزای دائم

- کاربرد دستگاه :
- ۱- اندازه گیری جریان های خطی و خطی کم
 - ۲- اندازه گیری رانژهای خطی کم
 - ۳- تشخیص حالت تعادل در دستگاه های تکساید
 - * ۴- بررسی وضعیت دیالکتریک دستگاه های انتقال

انواع کالواژته های آمار

- ۱- کالواژته های سنگی
- ۲- کالواژته های آکریل


کالواژته های سنگی در هر پرورش دستگاه بین درجه ثابت قرار دارد.

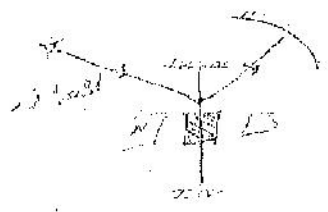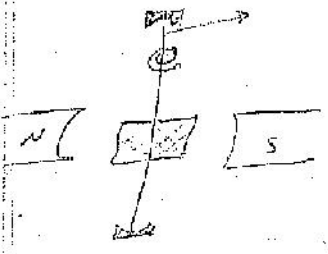

آمار آکریل

این آکریل کشیده


ب- آکریل آزار

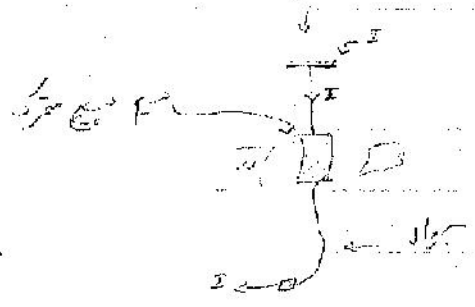

اجزای مهم دستگاه

- ۱- آهنربای دائم
- ۲- منبع بیج سنگی
- ۳- پرورش (ژانژهای تقویت کننده بیج)
- ۴- قطب نام (در دستگاه های سنگی)
- ۵- استوانه آهنی ثابت (محبت شای کرده میان آهنربای)
- ۶- کاب فیزی (حسب مورد) جهت ایجاد اشکال مستطیل کشه در حالت
- ۷- محلی استوانه کبریک مشوره فایزلی

میزان کار در یک باره :

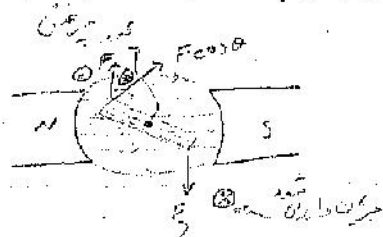


از فشار
برای


$$F = nBSI \sin \theta$$

میزان کار در یک باره

میزان کار در یک باره

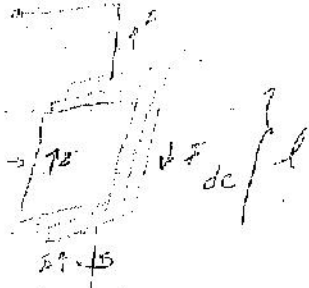


میزان کار در یک باره

 

در هر لحظه از زمان، نیروی مغناطیسی بر اجزای مختلف حلقه وارد می‌شود. برای این که این نیروها در یک جهت عمل کنند، حلقه را می‌توانیم در یک میدان مغناطیسی قرار دهیم.

$$\Rightarrow T_e = F \cdot n \cdot \cos \theta = nBSI \cos \theta$$

که می‌توانیم آن را به صورت $T_e = k' I \cos \theta$ بیان کنیم (که در اینجا k' ثابت است)

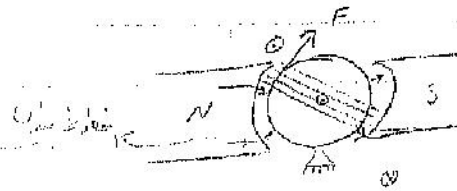

$$\Rightarrow T_e = nBSI \cos \theta \Rightarrow T_e = k' I \cos \theta$$

این نیروی مغناطیسی

میزان کار در یک باره

میزان کار در یک باره

$$\Rightarrow T_r = C \theta$$

میزان کار در یک باره

میزان کار در یک باره

$$T_e = F(\alpha)$$

$$T_r = C(\theta)$$



$$T_r = T_e$$

$$C \cos \theta = nBSI \Rightarrow C = \frac{nBSI}{\cos \theta}$$

$$I = k \theta \quad (\theta = 0)$$



کاربرد دستگاه:

- ۱- اندازه گیری جریان های α و β خنثی کم.
- ۲- اندازه گیری ولتاژهای خنثی کم.
- ۳- تشخیص حالت تعادل در دستگاه های نامتقارن.
- ۴- بررسی وضعیت ریسایی دستگاه های انرژی.

انواع گالوانومترهای Ω :

- ۱- گالوانومترهای سنگی
- ۲- گالوانومترهای آکوریان


گالوانومتر سنگی - محور چرخشش دستگاه بین دو قطب ثابت قرار دارد.

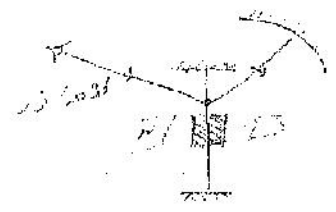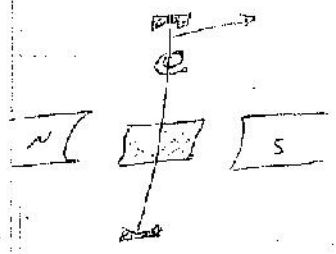

آکوریان

این آکوریان کشیده است

به آکوریان آزاد

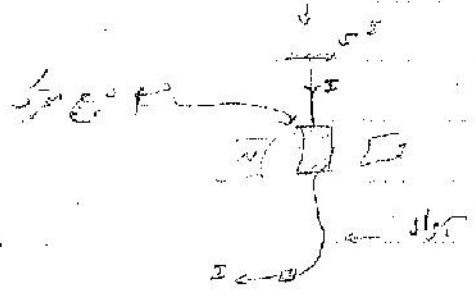


اجزای مهم دستگاه:

- ۱- آهنربای دائم
- ۲- سیم پیچ شکلی
- ۳- محور چرخش (زاویه ای نگهدارنده سیم پیچ)
- ۴- قوس نامزد در دستگاه های سنگی
- ۵- آهنربای آکری (قطب شمالی و جنوبی)
- ۶- قاب فلزی (سبب دور بودن آهنربای شکلی از آهنربای نامزد)
- ۷- فنر لولاسی که سیم پیچ را در جای خود نگه می دارد.


مغز کار دستگاه :

ان شکار
جنگ

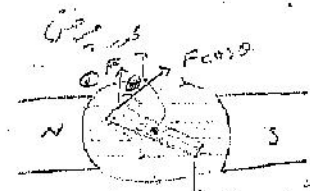


$$F = nBSI \sin \theta$$

این نیروی مغناطیسی است که در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود.

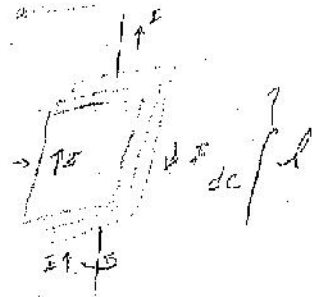


در این صورت نیروی مغناطیسی وارد می شود

 

این نیروی مغناطیسی در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود و باعث می شود حلقه بچرخد. اگر حلقه را در جهت عمود بر سطح حلقه قرار دهیم، نیروی مغناطیسی وارد می شود.

$$\Rightarrow T_e = F \cdot r \cdot \cos \theta = nBSI \cos \theta$$

این نیروی مغناطیسی در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود (در جهت عمود بر سطح حلقه).

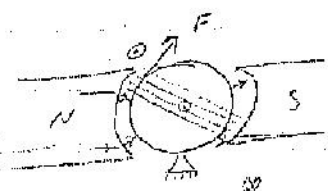

$$F = nBSI \sin \theta$$

$$\Rightarrow T_e = nBSI \sin \theta \Rightarrow T_e = k' I \sin \theta$$

این نیروی مغناطیسی در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود.

این نیروی مغناطیسی در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود.

این نیروی مغناطیسی در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود.

$$\Rightarrow T_e = C \theta$$

این نیروی مغناطیسی در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود.

این نیروی مغناطیسی در جهت عمود بر سطح حلقه وارد می شود.

$$T_e = f(\theta)$$

$$T_e = C \theta$$



$$T_e = C \theta$$

$$C = nBSI \Rightarrow I = \frac{C}{nBS} \theta$$

$$(\theta = 0) \Rightarrow T_e = k \theta$$

تشریح و وضعیت درایه‌های

تشریح و وضعیت درایه‌های موجود در مدار از دسترس تحت شرایط درایه‌های

06:30 $T_e = n A s \dot{\theta}$ در مدار

$T_r = c \dot{\theta}$ مقاومت

$T_g = g \frac{d^2 \theta}{dt^2}$ کشش از مدار

$T_s = s \frac{d^3 \theta}{dt^3}$ انرژی

در مدار $T_e = n A s \dot{\theta}$ در مدار

تشریح و وضعیت درایه‌های موجود در مدار از دسترس تحت شرایط درایه‌های

$$T_{ca} = f \frac{d\theta}{dt}$$

تشریح و وضعیت درایه‌های

تشریح و وضعیت درایه‌های

تشریح و وضعیت درایه‌های موجود در مدار از دسترس تحت شرایط درایه‌های

$T_e = T_r + T_g + T_s$

تشریح و وضعیت درایه‌های موجود در مدار از دسترس تحت شرایط درایه‌های

$f \frac{d\theta}{dt}$


تشریح و وضعیت درایه‌های

تشریح و وضعیت درایه‌های

تشریح و وضعیت درایه‌های

تشریح و وضعیت درایه‌های


تشریح و وضعیت درایه‌های

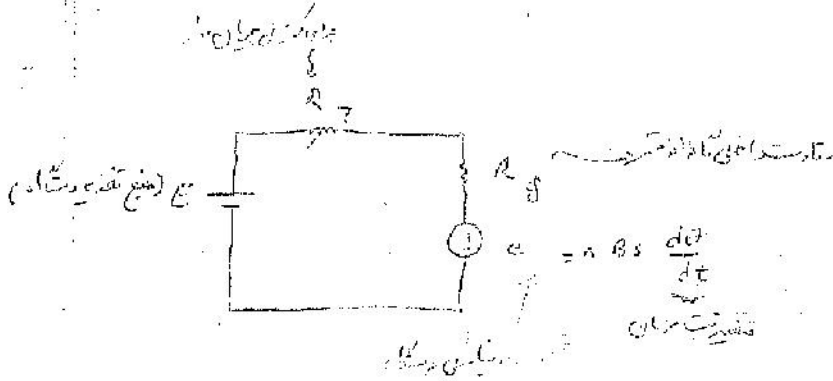

$$I_s \frac{E - \theta}{R + R_f} = \frac{C}{R + R_f} - \frac{nBS}{R + R_f} \frac{d\theta}{dt}$$

در حالت درازمدت

$$\Rightarrow nBS \left[I_s - \frac{nBS}{R + R_f} \frac{d\theta}{dt} \right] = c\theta + f \frac{d\theta}{dt} + f \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

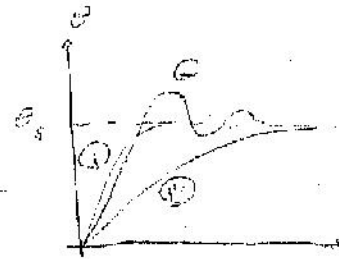

تبدیل دینامیک

$$c\theta_s = nBS I_s$$

تبدیل دینامیک

$$I_s = k \theta_s \Rightarrow nBS = \frac{c}{k}$$

$$\Rightarrow f \frac{d^2\theta}{dt^2} + \left[f + \frac{c'}{k(R + R_f)} \right] \frac{d\theta}{dt} + c\theta = \frac{c}{k} I_s$$

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم

$$\Rightarrow f \frac{d^2\theta}{dt^2} + A \frac{d\theta}{dt} + c\theta = \frac{c}{k} I_s$$

در این حالت ریشه های معادله مشخصه را می توانیم بیابیم

ریشه های معادله مشخصه را می توانیم بیابیم (در حالت درازمدت)

$$c\theta_s = \frac{c}{k} I_s \Rightarrow \theta_s = \frac{I_s}{k}$$

$$\Rightarrow c\theta_s = \frac{c}{k} I_s \Rightarrow \theta_s = \frac{I_s}{k}$$

پس پاسخ عمومی (در حالت درازمدت transient)

$$f \frac{d^2\theta}{dt^2} + A \frac{d\theta}{dt} + c\theta = \frac{c}{k} I_s \Rightarrow \theta_t = n e^{pt}$$

$$\Rightarrow e^{m_1 t} + e^{m_2 t} + p m A e^{pt} + c m e^{pt} =$$

$$\Rightarrow m e^{Ft} [J P^T - A P + c] = 0 \Rightarrow -J P^T + A P + c = 0$$

$$P = \frac{-A \pm \sqrt{A^T - 2 J c}}{J}$$

$$\theta_1 = m_1 e^{P_1^T t} + m_2 e^{P_2^T t} \quad (نوع اول)$$

$$\theta_2 = m_3 e^{P_3^T t} + m_4 e^{P_4^T t} \quad (نوع دوم)$$

$$\theta_3 = m_5 e^{P_5^T t} + m_6 e^{P_6^T t} \quad (نوع سوم)$$

$$\theta = e^{-\alpha t} [m_1 e^{J \omega t} + m_2 e^{-J \omega t}]$$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{A}{J} \\ \omega = \sqrt{\frac{c}{J} - \alpha^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \theta = \theta_1 + \theta_2$$

* ملاب ترین حالت ، حالت بیاری برای آن که در تمام حالت های موجود باشد

توضیح: پلاستیک های اصلی کالاندر است

$$h = \frac{\alpha}{\sqrt{c/J}} = \alpha \sqrt{J/c}$$

ضریب بیاری h ، طبق تعریف
در تمام نقاط

ضریب بیاری h ، طبق تعریف

$h < 1$ - حالت بیاری برای

$h > 1$ - حالت بیاری

$h = 1$ - حالت بیاری

۲- مقادیر بیاری برای (R_0) : مقادیر h که در حالت بیاری برای $(A \leq J c)$

در حالت استقراری: $R_c = R + R_f$

۳- ضریب انتقال دینامیک و زمان ثابت برای جریان (ا.ا. ک) A_c

$$A_c = f + \frac{c^2}{k^2(R+R_f)}$$

$$\Rightarrow A_c = f + \frac{c^2}{k^2 R_c} = r \sqrt{f c}$$

در حالت استقراری $\Rightarrow A_c = r \sqrt{f c}$

* اگر f را در نظر بگیریم، R_c در R و R_f به صورت $\frac{c^2}{k^2 R_c}$ میزبان

$$\Rightarrow R_c = \frac{c^2}{r k^2 \sqrt{f c}} = c t e$$

$$R_f + R = R_c \rightarrow \text{مطلوبه}$$


$$R_f + R < R_c \rightarrow \text{فرکانس (فرکانس)}$$

$$R_f + R > R_c \rightarrow \text{مطلوبه}$$

۴- زمان ثابت دینامیک و زمان لازم برای رسیدن به وضعیت دینامیک

$$\omega = r n f = \frac{r n}{T} \rightarrow T = \frac{r n}{\omega}$$


$$\omega = \sqrt{\frac{c}{f} - a^2}$$

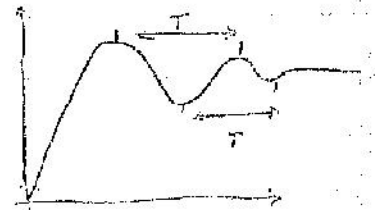

$$\Rightarrow T = \frac{r n}{\sqrt{\frac{c}{f} - a^2}}$$

۵- زمان ثابت دینامیک در اثر استهلاک (T_a)


$$T_a = \frac{r n}{\sqrt{c/f}} = r n \sqrt{f/c}$$

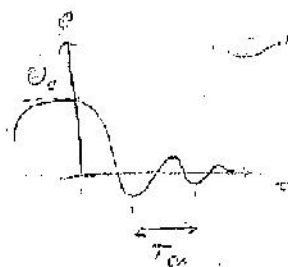

در حالت استقراری $R_c = R + R_f$


۷. تزیین گدارتیه و سازه مستطاد (نقشه لایه و نما)

کتابت نسبت ارتفاع در زمان بلند به $\lambda = L \frac{\theta_n}{\theta_{min}}$

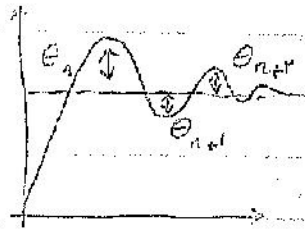


۷. تزیین نگارتن و سازه استوار و سازه

$\lambda_{ca} = L \frac{\theta_s}{\theta_{min}}$

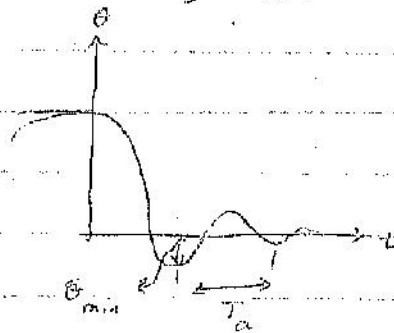

۷. سازه اندازه گیری با رسم بیض متحرک و آکس برای دائم (A)

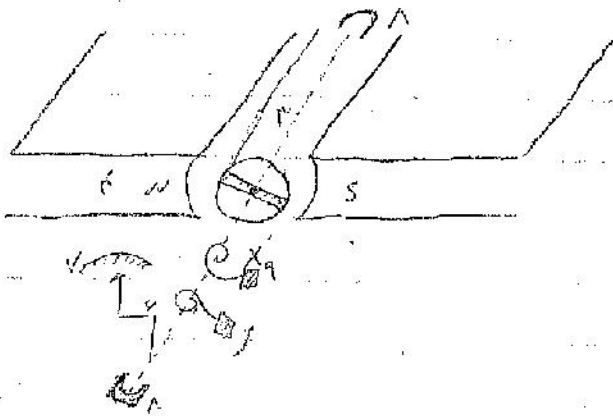

- ۱- سن یا آکسیوم
- ۲- رسم بیض متحرک با شعاع حرکت
- ۳- استوانه آهنی ثابت
- ۴- محور حرکتی برای آکسیوم
- ۵- آهن برای دائم
- ۶- شش‌دانگ
- ۷- عقربه برای آکسیوم
- ۸- صفحه شش
- ۹- قرصیال ۱۰۵ میلی x ۷۰

زنگنه: محاسبات انتقالی با حسابی معدنی

استوانه آهنی به متغیر شعاعی کردن میان قطب‌های و از جنس آهنی است.
 این آهن را می‌دانم تا این گفته میان قطب‌های با سار ثابت از جنس فولاد کربن (برای این آهن سار قطب‌های)
 در قطب‌های، تا این گفته تا و در میان از جنس فولاد است.
 در میان در سطح سطح گفته میان اطراف دستگاه است به کیت فولاد است
 در کیت آهن تا این گفته و برای صنعت حرکت
 در قوس‌های آهن در روی مسیر ورود و خروج جریان الکتریکی

محاسبه گاه و دستگاه

با توجه به حسابی که از نتایج آهنی و دستگاه گفته در زمانات صرف نظر می‌شود پس کسرهاهای اصلی

تلف و در حرکت

$$T_e = nBSI \quad , \quad s = p \cdot d = 2rL$$

تلف و در حرکت

$$T_p = C\theta \rightarrow \text{تلف و در حرکت}$$

تلف و در حرکت

$$T_p = T_e$$

تلف و در حرکت

$$C\theta = nBSI \Rightarrow I = \frac{C}{nBS} \theta = \frac{k}{nBS} \theta \rightarrow \text{تلف و در حرکت}$$

که همان dc

از نظر گاه و در حرکت و در حرکت و در حرکت (تلف و در حرکت)

تلف و در حرکت

$$L = \frac{\psi}{I} \quad , \quad L = k\theta \Rightarrow \psi = Rk\theta \Rightarrow \theta = \frac{1}{Rk} \psi$$

تلف و در حرکت و در حرکت و در حرکت و در حرکت و در حرکت

تلف و در حرکت و در حرکت و در حرکت و در حرکت و در حرکت

تلف و در حرکت

 
$$i_p = \psi = C nBS$$

تلف و در حرکت

$$R = \frac{\psi}{I} = \frac{2\pi}{k\theta}$$

تلف و در حرکت


$$R = f(\theta)$$




← !

در صورتی که $I < I_m$ است → درجه خطی دستگاه بین جریان و ولتاژ است
 اما در صورتی که $I > I_m$ است → درجه خطی دستگاه بین افت ولتاژ و ولتاژ است


$I = k \theta \rightarrow \text{read}$

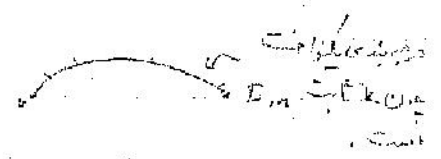


در این حالت ولتاژ اندازه گیری شده کمتر از ولتاژ واقعی است

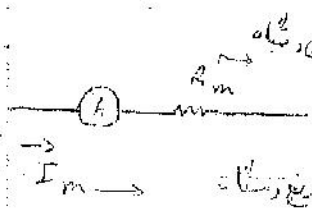

در این حالت ولتاژ اندازه گیری شده کمتر از ولتاژ واقعی است (برای)

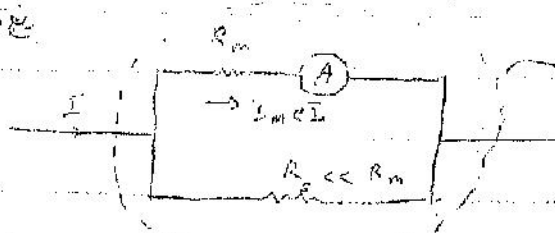


در این حالت ولتاژ اندازه گیری شده کمتر از ولتاژ واقعی است

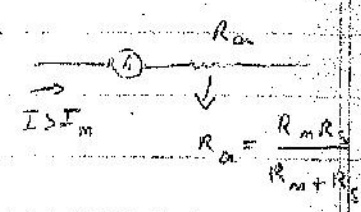

$n = \frac{I}{I_m} \gg$ ضریب تقویت ولتاژ

$R_s = \frac{R_m}{n-1} \rightarrow R_a = \frac{R_m}{n}$

- ۱- بار داخلی (برای هر منبع ولتاژی در مدار گرفته می شود)
- ۲- بار بیرونی (به مدار اضافه می شود استفاده شده برابر تمام ولتاژ مدار می شود است که با هم در صورت استفاده می شود)

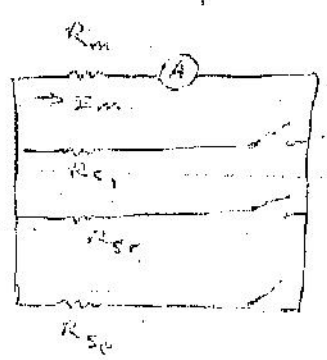

در این حالت ولتاژ اندازه گیری شده کمتر از ولتاژ واقعی است

$$I_1 = n_1 I_m \rightarrow n_1 = \frac{I_1}{I_m}$$

$$R_{S1} = \frac{R_m}{n_1 - 1}$$


$$I_2 = n_2 I_m \rightarrow n_2 = \frac{I_2}{I_m}$$

$$R_{S2} = \frac{R_m}{n_2 - 1}$$

$$I_3 = n_3 I_m \rightarrow n_3 = \frac{I_3}{I_m}$$

$$R_{S3} = \frac{R_m}{n_3 - 1}$$

روش دیگر:

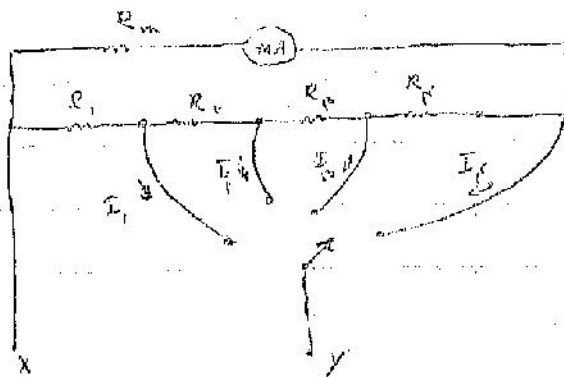

$$I_1 = I_2 + I_3 > I_m$$

نسبت استریم

$$n_1 = \frac{I_1}{I_m}$$

$$n_2 = \frac{I_2}{I_m}$$

$$n_3 = \frac{I_3}{I_m}$$

$$n_4 = \frac{I_4}{I_m}$$

از این نتیجه گرفتیم که مقاومت درخت اول است.

$$n_1 > n_2 > n_3 > n_4$$

$$R_S = \frac{R_m}{n - 1}$$

روش دیگر

$$R_1 = \frac{R_m + R_2 + R_3 + R_4}{n_1 - 1}$$

(2)

$$R_1 + R_2 = \frac{R_m + R_3 + R_4}{n_2 - 1}$$

(3)

$$R_1 + R_2 + R_3 = \frac{R_m + R_4}{n_3 - 1}$$

(4)

$$R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = \frac{R_m}{n_4 - 1}$$

انرژی و دستگاه

۱- اندازه گیری جریان های dc به عنوان آمپرسنج dc

۲- اندازه گیری ولتاژهای dc به عنوان ولتمتر dc

۳- اندازه گیری ولتاژهای ac به عنوان اهم سنج

۴- اندازه گیری جریان های ac به استفاده از کیهنیا و یا به عنوان آمپرسنج ac

۵- اندازه گیری ولتاژهای ac به استفاده از کیهنیا و یا به عنوان ولتمتر ac


$$E = \frac{V}{R_m}$$

$$\rightarrow V = k R_m \theta$$

$$I = k \theta$$


$$V = k' \theta$$

مکثرت داخلی دستگاه (ولتاژ)

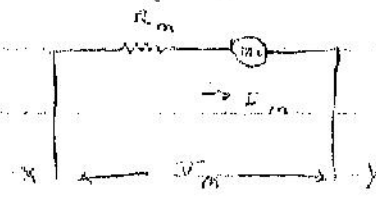

$$\rightarrow (V_m) = k' \theta \quad \leftarrow$$

استشاد به دستگاه Δ
 - درجه بندی
 - استفاده از سلفی و ولتاژهای
 $R_{\text{در}}$

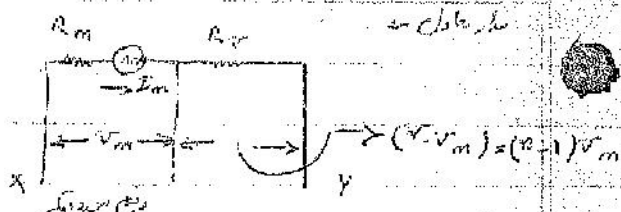

درجه بندی
 اندازه گیری ولتاژهای
 - درجه بندی
 - استفاده از سلفی و ولتاژهای
 $V_m = n V_m$
 - درجه بندی
 - استفاده از سلفی و ولتاژهای
 $R_{\text{در}}$

$$\rightarrow \frac{V_m}{R_m} = \frac{(n-1)V_m}{R_{\text{در}}} \Rightarrow R_{\text{در}} = (n-1)R_m$$

درجه بندی
 * اگر درجه یا میزان دستگاه تغییر کرد (وقتی که درجه یا میزان دستگاه تغییر کرد)
 - درجه بندی
 - استفاده از سلفی و ولتاژهای
 $R_{\text{در}}$


چند ریویزین به این است که با انتخاب وضع مناسب، همان دستگاه گسترش داده
 به هیچ درگاه دیگری به این معنی باشد که در وقت، همانا گسترش حالت

$$S_m = \frac{\delta A}{A}$$

دسته چند ریویزین:

۱- با انتخاب دو از مقاومت های همی مستقل

۲- با انتخاب ...

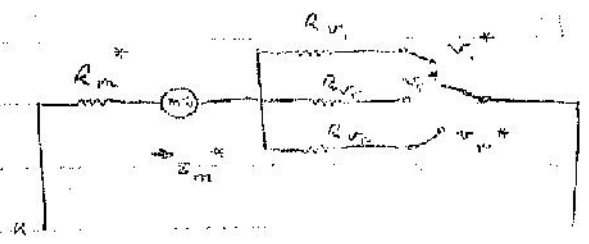

از طرفی با این روش می توانیم به این دست آوریم
 حالتی که در این حالت ...

$$V_m = R_m I_m \quad \checkmark$$

$$R_{v1} = (n_1 - 1) R_m \quad \checkmark$$

در این حالت ...


$$n_1 = \frac{V_1}{V_m} \quad \checkmark$$

$$R_{v2} = (n_2 - 1) R_m \quad \checkmark$$

$$n_2 = \frac{V_2}{V_m} \quad \checkmark$$

$$n_3 = \frac{V_3}{V_m} \quad \checkmark$$

$$R_{v3} = (n_3 - 1) R_m \quad \checkmark$$

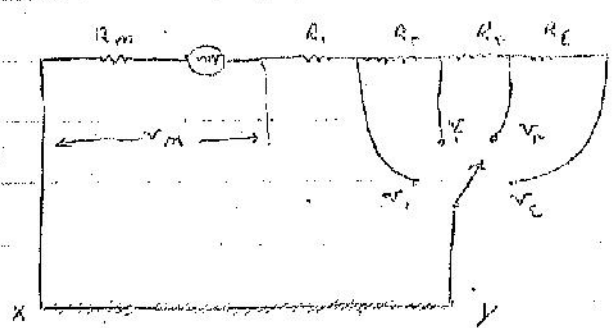

حالت ...



$$n_1 = \frac{V_1}{V_m}$$

$$R_1 = R_{v1} = (n_1 - 1) R_m$$

$$n_2 = \frac{V_2}{V_m}$$

$$R_2 = R_{v2} - R_1 = (n_2 - 1) R_m - R_1$$

$$n_3 = \frac{V_3}{V_m}$$

$$R_3 = R_{v3} - (R_1 + R_2) = (n_3 - 1) R_m - (R_1 + R_2)$$

$$n_4 = \frac{V_4}{V_m}$$

$$R_4 = R_{v4} - (R_1 + R_2 + R_3) = (n_4 - 1) R_m - (R_1 + R_2 + R_3)$$

۲- کارایی دستگاه Δ به عنوان اهم متر

- الف - اهم متر سری
- ب - اهم متر موازی




اهم متر اهم متر Δ دستگاه

در منبع ولتاژ Δ (املی)


معادلات متغیر تحت تقسیم دستگاه (جریان اتریبری املی)

معادله بازبست برای اهم متر موازی

اهم متر سری به دلیل اجزا اهم متر با مقاومت مجهول اتصال سری دارند.

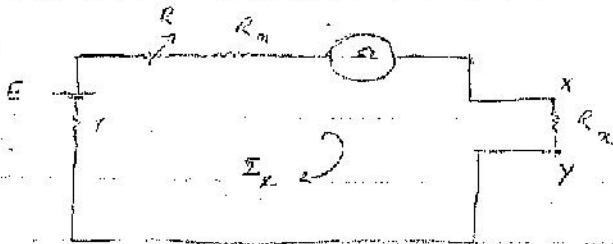

اهم متر موازی به دستگاه Δ با مقاومت مجهول مانند این جهت اسیب نرساند و مقاومت مقصود را به درستی نشان می دهد

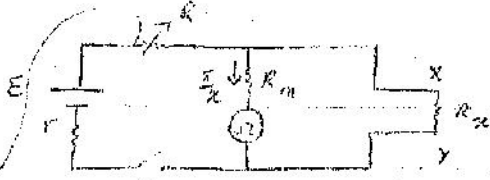

مقاومت مقصود را به درستی نشان می دهد و به دلیل اجزا اهم متر با مقاومت مجهول


ارتباط را بین اجزا دستگاه با مقاومت مجهول Δ است. اهم متر سری

$$I_x = \frac{E}{r + R + R_m + R_x}$$

$$r + R + R_m + R_x = \frac{E}{I_x} = \text{const}$$

$$R_x = 0 \rightarrow I_x = I_m$$

$$R_x = \infty \rightarrow I_x = 0$$

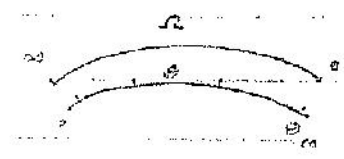


در این دستگاه مقیاس به صورت خطی نیست و در این دستگاه مقیاس به صورت لگاریتمی است.

$$I_x = \frac{E}{R_s + R_x} \Rightarrow \frac{I_x}{I_m} = \frac{1}{1 + \frac{R_x}{R_s}}$$

$$f = \frac{I_x}{I_m} = \frac{1}{1 + \frac{R_x}{R_s}}$$

عبارت فوقه نسبت اهم متر به سیر $\Rightarrow f = \frac{1}{1 + \frac{R_x}{R_s}}$

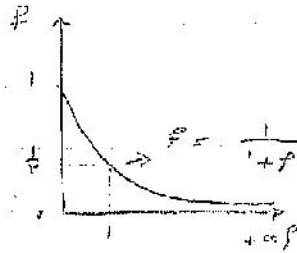


اهم سنجی

۱- ریشه زاویه افق است در صحن

۲- زاویه قائم است

نکته دیگر این است که وقتی زاویه افق را می بینیم با مدی قائم می شود و در صورتی که زاویه افق را می بینیم زاویه قائم است.

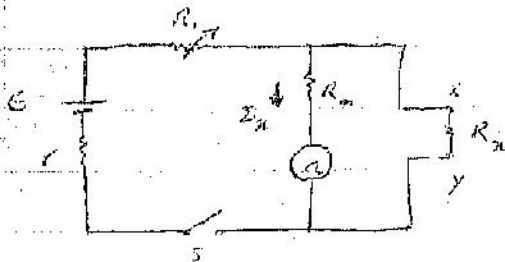


$$R_x \rightarrow I_x \rightarrow \theta_x$$

$$R_x = \infty \Rightarrow I_x = I_m \Rightarrow \theta_x = \theta_m$$

نوع مقیاس R_x

* زاویه مقیاس به زاویه مقیاس θ_x و θ_m در واقع اهم سنجی است

 اهم سنجی \Rightarrow



$$I_m = \frac{E}{r + R_s + R_m} = \frac{E}{R_s}$$

تفاوت اهم سنجی \Rightarrow $R_p = \frac{(r + R_s) \cdot R_m}{r + R_s + R_m} \ll R_s$

$$I_x = \frac{1}{k} I_m \Rightarrow I_x = f(R_x) \Rightarrow I = \frac{E}{r + R_1 + \frac{R_m R_x}{R_m + R_x}}$$

$$I_x = \frac{I R_m}{R_m + R_x} = \frac{E(R_m + R_x)}{(r + R_1)(R_m + R_x) + R_m R_x} \cdot \frac{R_x}{(R_m + R_x)}$$

$$I_x = \frac{E R_x}{(r + R_1)R_m + (r + R_1)R_x + R_m R_x} = \frac{E}{(r + R_1) \frac{R_m}{R_x} + r + R_1 + R_m}$$

مسئله را به صورت رابطه گسترده

$$P = \frac{1}{1 + \frac{1}{f}}$$

$$\Rightarrow I_x = \frac{\frac{E}{r + R_1 + R_m} \cdot I_m}{1 + \frac{(r + R_1) R_m}{R_x}} \Rightarrow I_x = \frac{E_m}{1 + \frac{R_p}{R_x}}$$

I_m در دستگاه اندازه گیری مترابندی است یعنی شتابنازی که به وسیله آمپر رنج دستگاه پارامتر است
 R_p نیز مترابندی است و R_x مترابندی تغییر کننده

$$\Rightarrow \frac{I_x}{I_m} = \frac{1}{1 + \frac{R_p}{R_x}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{I_x}{I_m} = P \Rightarrow P \leq 1 \\ \frac{R_m}{R_p} = f \Rightarrow f = \frac{1}{1 + \frac{1}{P}} \end{array} \right\} \text{درین صورت}$$

$$f = \frac{R_x}{R_p}$$

$$R_p = \frac{(r + R_1) R_m}{r + R_1 + R_m}$$


$$f = \frac{R_x}{R_s}$$

$$R_s = r + R_1 + R_m$$

نشان می دهد که درجه بندی دستگاه

به صورت منحنی است مترابندی

به صورت منحنی است مترابندی


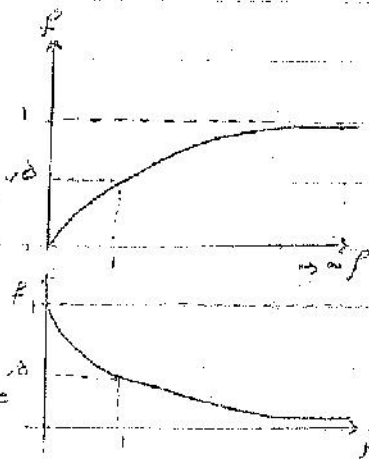


بررسی اجزای متناوب

در هر یک از اجزای دستگاه با فرکانس و ولتاژ اندکتری دستگاه پیوسته است.


به علت تغییرات کم بیش در ولتاژ و توان و در دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ و توان با بزرگی تا

 ۱۰۰٪ صحت در هر یک از اجزای دستگاه است به R_p و در تمام فرکانسها ولتاژ R_p با بزرگی این است

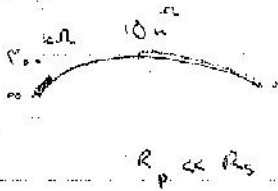

توجه به این نکته که در هر یک از اجزای دستگاه ولتاژ و توان کمتری دارد.

کاربرد دستگاه Δ برای اندازه گیری ولتاژ و توان در هر یک از اجزای

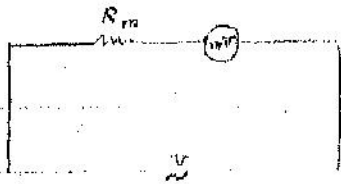


در هر یک از اجزای دستگاه ولتاژ و توان کمتری است $\Rightarrow P_{avg} \neq 0 \Rightarrow (I_{avg})_{avg} \neq 0$


با توجه به اینکه زمان لازم برای حرکت دستگاه در هر یک از اجزای دستگاه کمتر است نسبت به ولتاژ و توان در هر یک از اجزای

راهکار ممکن: یکسکون جریان ورودی دستگاه به صورت $\left. \begin{array}{l} \text{التراسونیک} \\ \text{توان} \end{array} \right\}$

$\Rightarrow P_{avg} \neq 0 \Rightarrow (I_{avg})_{avg} \neq 0$

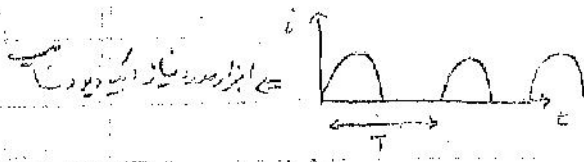


$\left. \begin{array}{l} \text{التراسونیک} \\ \text{توان} \end{array} \right\}$ شکل موج یکسکون

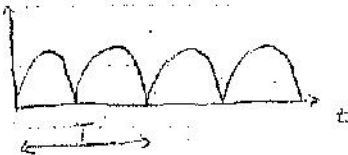

توجه به این نکته که در هر یک از اجزای دستگاه ولتاژ و توان کمتری دارد.

تفاوت ولتاژ در خروجی
دستگاه

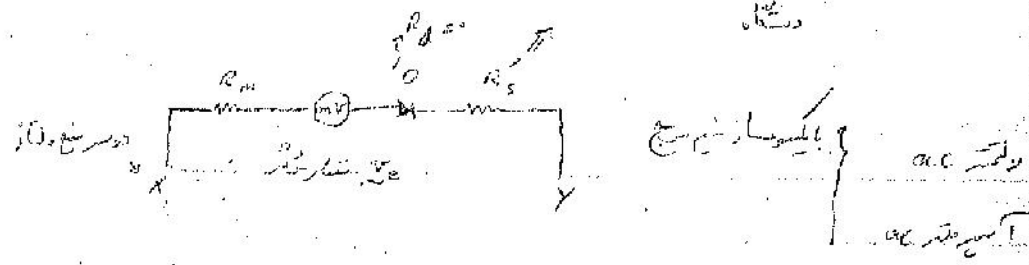

در ولتاژ دستگاه V_m

در ولتاژ دستگاه V_e

نسبت ولتاژها $n = \frac{V_e}{V_m}$

در ولتاژ خروجی $I_{avg} = \frac{I_{peak}}{\pi} = I_{peak} \sin \omega t \Rightarrow \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \omega t \, d\omega t$

$V_{ev} = I_{avg} (R_m + R'_s)$

$\Rightarrow \frac{V_e}{V_m} = \frac{V_{peak}}{I_{avg} R_m} = \pi$

$V_e = V_m = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}$

در ولتاژ خروجی
و ولتاژ ورودی


در ولتاژ خروجی

$V_e = \sqrt{2} V_m \Rightarrow n = \frac{V_e}{V_m} = \sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow R'_s = \frac{V_e}{I_{avg}} - R_m = \frac{V_e}{\frac{I_{peak}}{\pi}} - R_m = \frac{V_e \pi}{I_{peak}} - R_m$

$\Rightarrow R'_s = (n^2 - 1) R_m$

$R'_s = (n^2 - 1) R_m - R_m$


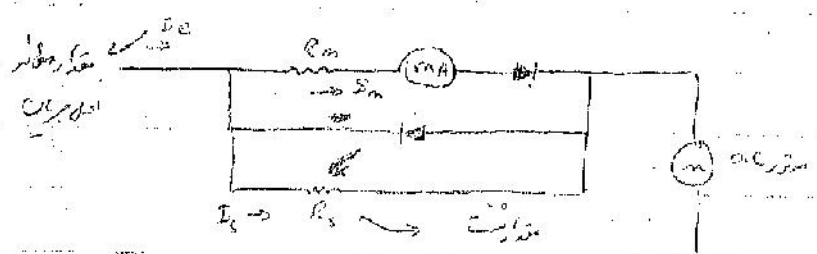


در ولتاژ خروجی $I_e = \frac{I_{peak}}{\sqrt{2}}$

$\frac{I_e}{I_m} = \frac{I_{peak}}{I_{peak} n} \Rightarrow n = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow R'_s = \frac{R_m \sqrt{2}}{n^2 - 1} = \frac{R_m \sqrt{2}}{1/2 - 1} = -2\sqrt{2} R_m$

وانت ac با یکساز نام مع:

تاکسیرت

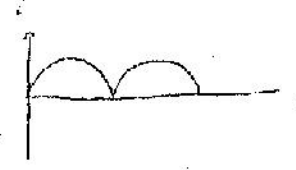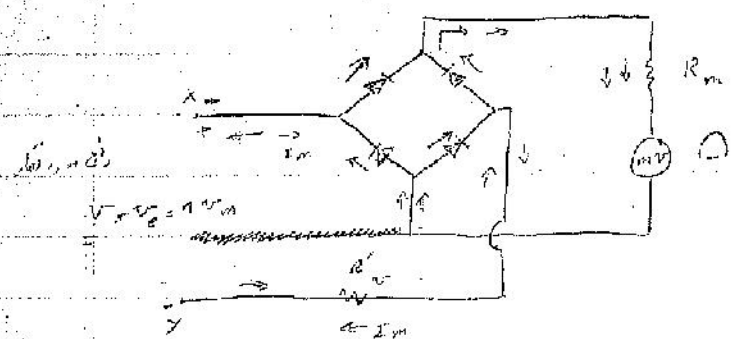

$$V_{avr} = \frac{V_{peak}}{\pi}$$

$$V_{eff} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}$$


$$V_{avr} = n' V_m$$

$$n' = \frac{n}{\sqrt{2}}$$

$$R'_s = (n'-1)R_m + 2R_d$$

تاکسیرت

$$I_s = I_c = n I_m$$

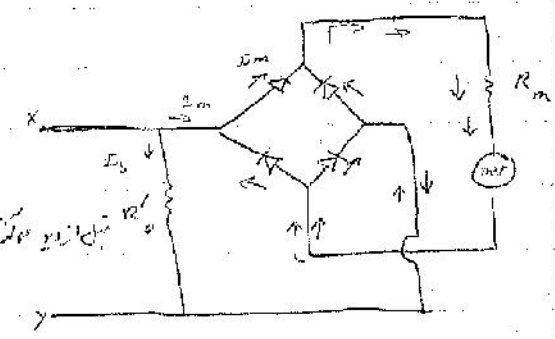

$$R'_s = \frac{R_m + 2R_d}{n' - 1}$$

روش فتح کرن تا سیدای میله:

برعکس دستاورد

تاکسیرت

$$nBSI = c\theta$$

$$\theta = \frac{nBS}{c} I$$

$$\Delta\theta = \theta_+ - \theta_-$$

$$\theta_+ = \frac{N_+ \cdot B_c \cdot S_+}{c_t} I_+$$

تاکسیرت

$$B_+ = (1 + \mu \Delta T) B$$

$$\theta_+ = (1 + \mu \Delta T) \theta$$

$$S_+ = S \Delta \mu \Delta T$$


$$R_{m+} = (1 + \mu \Delta T) R_m$$

تاکسیرت

برای خطای ایسی از تقریباً

این حالت آبیستی

تقریباً یک ستارست میباشند R_n باغریب از تقاضای حرارتی تقریباً صفر صدمت میباشند (استان)

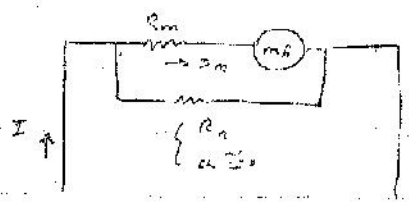

$$I = I_m + I_{m+} \Rightarrow \Delta \theta_{m+} \Rightarrow R_n = ?$$

$$\begin{cases} I_m = I \frac{R_n}{R_n + R_m} \\ I_{m+} = I \frac{R_m}{R_n + R_m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{n\beta s}{c} I_m = \frac{n\beta s}{c} \frac{R_n}{R_n + R_m} I \\ \theta = \frac{n\beta + s}{c} I_{m+} = \frac{n\beta + s}{c} \frac{R_m}{R_n + R_m} I \end{cases}$$

$$= \frac{n\beta (L\beta\Delta T) s}{c (L\beta\Delta T)} \frac{R_n}{R_n + R_m (1 + \beta\Delta T)} I$$

$$\Delta \theta_{m+} \Rightarrow \theta = \theta_{m+}$$

$$\Rightarrow \frac{n\beta s}{c} \frac{R_n}{R_n + R_m} I = \frac{n\beta (1 - \beta\Delta T) s}{c (1 - \beta\Delta T)} \frac{R_m}{R_n + R_m (1 + \beta\Delta T)} I$$

$$\rightarrow (R_n + R_m) (1 - \beta\Delta T) = (L\beta\Delta T) [R_n + R_m (1 + \beta\Delta T)] \quad (\alpha\delta \ll 1)$$

$$R_n - R_n\beta\Delta T + R_m - R_m\beta\Delta T = R_n + R_m + R_m\alpha\Delta T - R_n\beta\Delta T - R_m\beta\Delta T - R_m\beta\Delta T$$

$$\Rightarrow R_n = \left(\frac{\alpha}{s - \beta} - 1 \right) R_m$$


$\delta > \beta$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{s - \beta} = 1 \Rightarrow R_n = 0$$

یعنی ایسی مقاومتی نخواهد بود که در این حالت امکان داشته باشد

حالت دانه‌ای

تقریباً یک ستارست میباشند R_n باغریب از تقاضای حرارتی تقریباً صفر صدمت میباشند (استان)

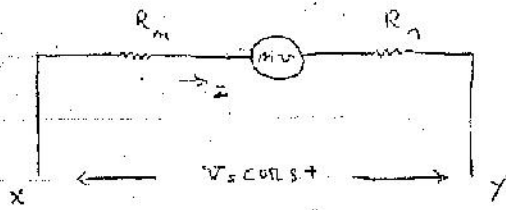

برای ولتاژ ثابت و جریان و گاه آب است

$$\theta = \frac{n \cdot B \cdot S}{c} \cdot I = \frac{n \cdot B \cdot S}{c} \cdot \frac{V}{R_m + R_n}$$

$$\theta_t = \frac{n \cdot B_t \cdot S \cdot I}{c_t} = \frac{n \cdot B \cdot S \cdot (1 - \beta \Delta T)}{c \cdot (1 - \beta \Delta T)} \cdot \frac{V}{[R_n + R_m(1 + \alpha \Delta T)]}$$


$$\Delta \theta = 0 \Rightarrow \theta = \theta_t \Rightarrow$$

$$R_n = \left(\frac{\alpha}{\delta - \beta} - 1 \right) R_m$$

مقدار اول $\frac{\alpha}{\delta - \beta} = 1 \rightarrow R_n = 0$

در گاه لازه کمترین ابروسم مع متوک و آهنهای راسم (در گاه سب سنج)

تفاوت دستگاه اوشگاه همون \leftarrow وجود دو سیم به هم با هم برای الکتریکی جزا در صورت مکانیکی و در سیم به هم است

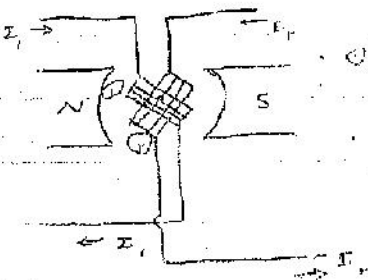


تفاوت در سیم به هم و در سیم به هم

$$\begin{cases} T_1 = n_1 B_1 S_1 I_1 = N_1 I_1 S_1 \mu_1(\theta) \\ B_1 = f_1(\theta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_2 = n_2 B_2 S_2 I_2 = N_2 I_2 S_2 \mu_2(\theta) \\ B_2 = f_2(\theta) \end{cases}$$


$T_1 = T_2$ (تساوی) \leftarrow در سیم به هم در سیم به هم (تساوی)

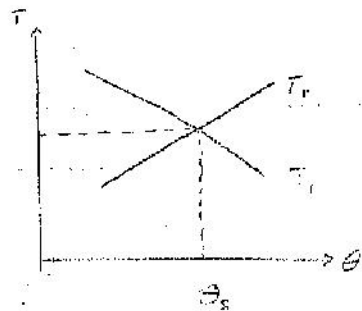

$$N_1 S_1 I_1 \mu_1(\theta) = N_2 S_2 I_2 \mu_2(\theta)$$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{N_2 S_2}{N_1 S_1} \right) \cdot \frac{\mu_2(\theta)}{\mu_1(\theta)} = \frac{\mu_2}{\mu_1}(\theta)$$

→ $\theta = f\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$ - شادابی رخ

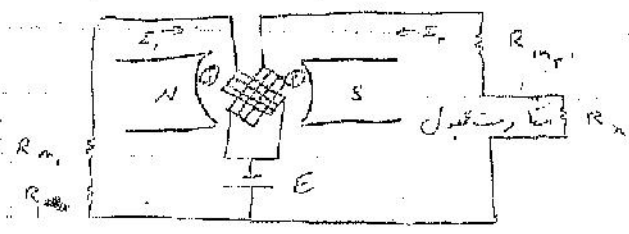


$$I_1 = \frac{E}{R_{m1} + R_x}$$

$$I_2 = \frac{E}{R_{m2} + R_{m3}}$$

$$\Rightarrow \theta = f\left(\frac{\frac{E}{R_{m1} + R_x}}{\frac{E}{R_{m2} + R_{m3}}}\right)$$

$\Rightarrow \theta = f\left(\frac{R_{m2} + R_x}{R_{m1} + R_{m3}}\right) \Rightarrow \theta \propto R_x$

این مدار برای اندازه گیری مقاومت مجهول (مقاومت نامعلوم) در مدار استفاده می شود.

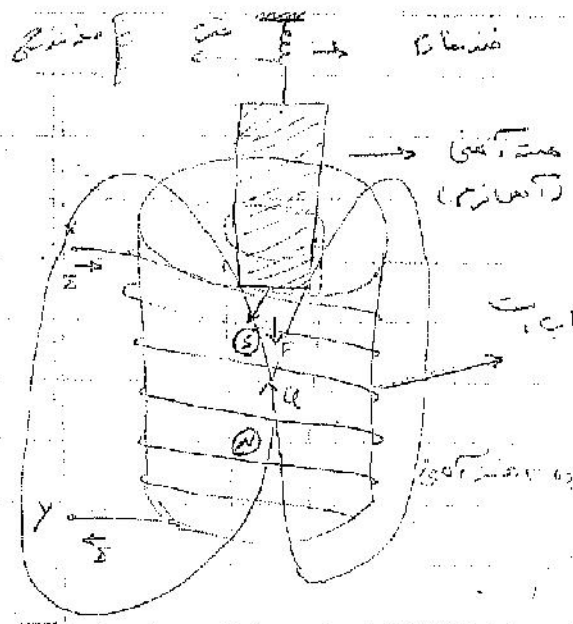


در دستگاه اندازه گیری با آهن نرم کردن:




با هم درجه آهن نرم کردن و سیم حامل سیم حامل سیم حامل سیم حامل
 اگر جریان سیم حامل با آهن نرم کردن سیم حامل سیم حامل سیم حامل سیم حامل

برای به وجود آوردن حرکت دورانی در مدار:

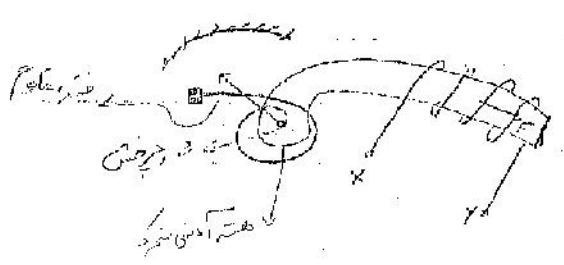

برای به وجود آوردن حرکت دورانی در مدار:

جهت جریان
فرد دستگاه

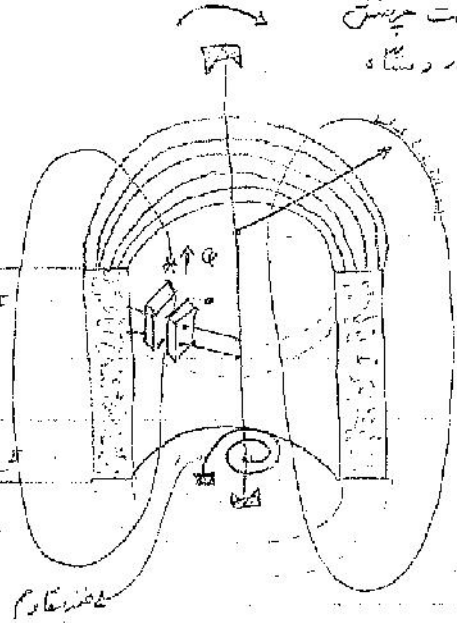

* تغییرات سطح مقطع هسته را با ضریب k در نظر بگیریم
دو تغییرات همزمان در دستگاه (در وقت)

دو مقدار کمتر را دفعی کند و باعث جریان جریتم شود در دستگاه می شود.

تأسیسات گرمایی

توان تلفات و تلفات: $T_e = c\theta$

انرژی تلفات در دستگاه

توان تلفات: $T_e = \frac{dw}{d\theta}$

تغییرات انرژی تلفات در دستگاه
به نسبت با تغییرات θ

تغییرات w

$L = f(\theta) \neq const$
(تغییر)

تغییرات انرژی تلفات در دستگاه \rightarrow $w = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow \frac{dw}{d\theta} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\theta} + \frac{1}{2} L \frac{d(I^2)}{d\theta}$

$\rightarrow T_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\theta}$

در حالت تعادل $\left\{ \begin{array}{l} T_e = T_r \\ \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\theta} = c\theta \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{فردان مکن} \\ \frac{dL}{d\theta} = const. \end{array} \right. \Rightarrow \theta = k I^2$

* در این رابطه k مقدار سلفی جریان می باشد.

حل ترین

این چنانچه از دستگیر می کردی آن ۲۵ درصد شده و چنانچه با افتد استفاده شود در بیغ آن ۱۵٪ (تولت) باشد
 اندازه گیری ۳۰٪ با این دستگاه چه خطای دارد؟

$$P_0 = 100 \text{ mmHg} \quad P_1 = 75 \text{ mmHg} \quad \rightarrow \quad \frac{P_1}{P_0} = \frac{h_1}{h_0} \rightarrow \frac{75}{100} = \frac{h_1}{100} \rightarrow h_1 = 75 \text{ mmHg}$$

$$\% \text{ Error} = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100 = \frac{100 - 75}{100} \times 100 = 25\%$$

 
اگر این مناسب برای اندازه گیری ترمومتر است در دستگاه سردرانی که معانی قار اندازه گیری ۵٪ باشد مقدر است؟

$$\% \text{ Error} = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100 \Rightarrow \frac{5}{100} = \frac{100 - P_1}{100} \Rightarrow P_1 = 95 \text{ mmHg}$$

این P_0 یعنی ۱۰۰ و ۷۵ و ۱۵ هر چه بیشتر باشد خطای آن کمتر می شود

۲. کشنده حرکت و کمترین جریان موری که آن مناسب می آید در برای جریان ۵th و ۱۰th صرف
 می شود. دستگاه برای جریان ۱۰th با کشنده در سارگی تکی چه مقدر است؟
 اگر این

$$T_e = 10 \text{ s}$$



$$T_r = k \sin \theta \quad k = T_r \sin \theta \Rightarrow \frac{T_0}{T_r} = \frac{k}{k \sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\Rightarrow \theta = \sin^{-1} \left(\frac{1}{\frac{T_0}{T_r}} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{1}{1.1} \right) \approx 67.4^\circ \text{ [rad]}$$

در یک کار و اوزن با مشخصات زیر در دست است

$B = 10 \text{ cm} \quad W = 1 \text{ kg} \quad L = 5 \text{ cm} \quad d = 2 \text{ mm} \quad \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

$$J = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (M R^2) \omega^2 = \frac{1}{2} (1 \text{ kg} \cdot (0.02 \text{ m})^2) \omega^2 \quad R_f = 1 \text{ m} \quad \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

مطلوب است که در
 این اثرات که در دستگاه ۲ حمایت جریان دستگاه ۳ مقاومت میزبان جریان دستگاه ۴ ضرب می آید است
 نوسانات دستگاه در حالت میزبان جریان

$$T_e = T_r = 10 \text{ s} \quad N R = \sum m_i c_i \theta_i \Rightarrow \theta_{max} = 1.0 \text{ rad} \text{ [rad]}$$


$$= 57.3^\circ \text{ [degrees]}$$



حالت جریان $\frac{\Delta \theta}{I} = \frac{k \cdot \omega \cdot r^2}{I} = 150 \left[\frac{\text{rad}}{A} \right]$

$\Delta = A_c^r - L J C = 0 \Rightarrow A_c = \sqrt{\frac{L J C}{k}} = 0.9 \times 10^{-2}$


$R_c = \frac{L}{k A_c} \Rightarrow R_c = \frac{0.01}{k \cdot 0.9 \times 10^{-2}} \Rightarrow R_c = \frac{0.01 \cdot 10^9}{0.9} = 1111 \text{ } [\Omega]$

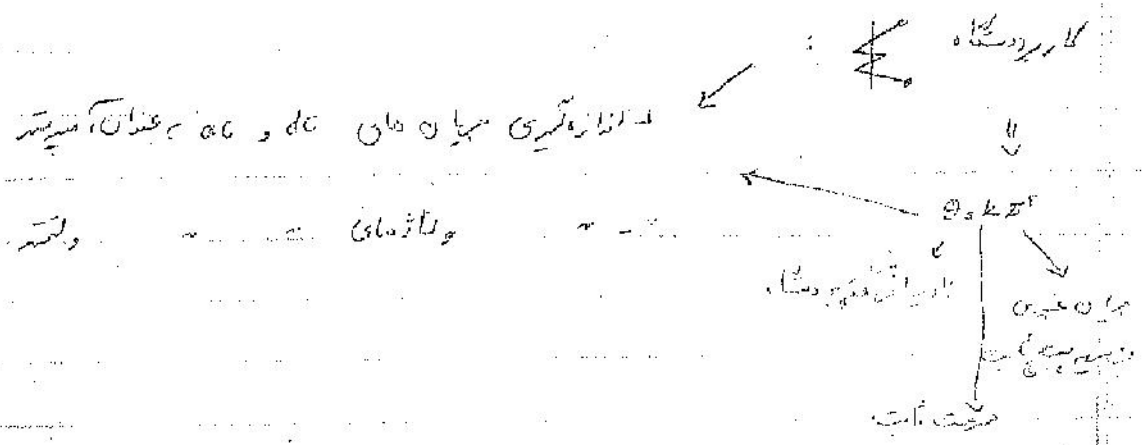

$k = \frac{1}{c} \frac{dL}{dZ} = \frac{dZ}{dL} \Rightarrow \frac{dZ}{Z} = \frac{dL}{L}$

الف - در دفع جریان های کمتر از حدود 10^4 آمپر نیاز به گسترش خوردگی نسبیست


ب - دفع همان میزان نیاز دارد یا کمتر از آن نسبیست در دستگاه از طریق ...

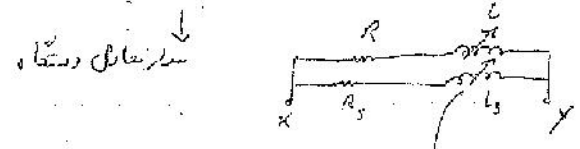


I_m در این حالت

$I = n I_m$ در این حالت

قسمت ...
 $\left\{ \begin{array}{l} Z_0 \\ R_1 \\ L_1 \end{array} \right\}$
 در این حالت ...

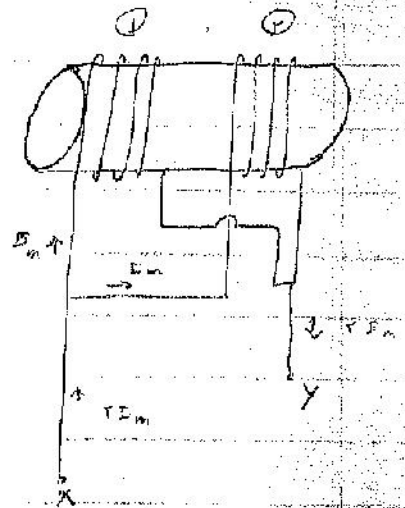

الاستاد (کی معادلت امن بیا ریزتک تابع بارزیر

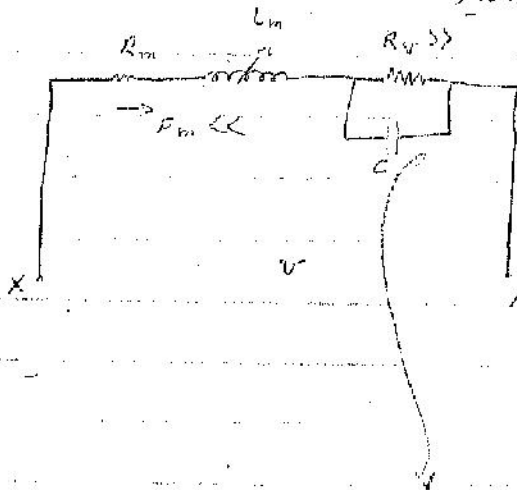

$$\Theta = k I^2 \Rightarrow \Theta_m = k I_m^2$$

$$V_m = Z I_m \Rightarrow Z = \sqrt{(R_m + R_v)^2 + (\omega L_m)^2}$$

$$R_m + R_v \gg \omega L_m \Rightarrow Z \approx R_m + R_v$$

$$\omega \gg 2\pi f = \text{const}$$

$$\Theta = \text{const} \Rightarrow \Theta \propto \left(\frac{V}{Z}\right)^2 \Rightarrow \Theta \propto \frac{k}{Z^2} \Rightarrow \Theta \propto k \omega^{-2}$$

سوال : معادله ای تغییر می‌کند در حالت ولت‌های مختلف و چگونه؟
 جان این می‌باشد که تغییر است در این تابع انانوس

$$C \propto \frac{L_m}{R_v^2} \leftarrow \text{غیر قابل تغییر !!!}$$


دستگاه اندازه‌گیری حرارتی



اندازه‌گیری این دستگاه

استفاده از اثر حرارتی و بار

- ۱- دستگاه ایمن حرارتی
- ۲- حرارتی
- ۳- حرارتی

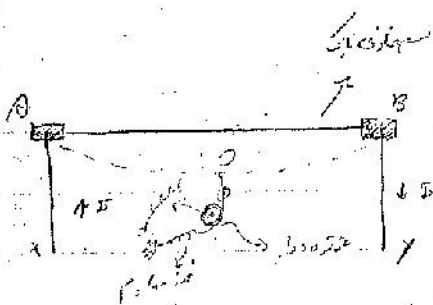

تغییر انرژی پتانسیل

$$Q = k R I^2 t = m c \Delta T = m c (T_c - T_1)$$

AB: (T) در نقطه A و B

AB: (T) در نقطه A و B


$$\begin{cases} k R I^2 t = m c \Delta T & (1) \\ l_r - l_1 = \alpha l \Delta T & (2) \end{cases}$$

تغییر طول در اثر تغییر دما

در نقطه A و B الزامی

$$AO = \frac{1}{2} l$$

$$\Delta l = \frac{1}{2} \sqrt{l \alpha^2 \Delta T^2}$$

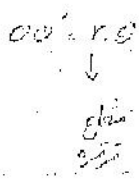

تغییر طول در اثر تغییر دما

$$\Rightarrow r = \frac{k \alpha l}{A}$$

در رابطه (1) و (2)


$$\Delta T = \frac{k R I^2 t}{m c} \cdot \frac{\alpha l}{l_1 \alpha} = \frac{r \cdot \theta}{k' l_1 \alpha} \Rightarrow \theta = \frac{k' l_1 \alpha \cdot k R I^2 t}{m c l_1}$$

زاویه انحراف در هر دو سر برابر است

$$\Rightarrow \theta = \alpha I^2$$

$$\theta = \alpha E^2 f(c, l)$$

دستگاه نیرو کپی

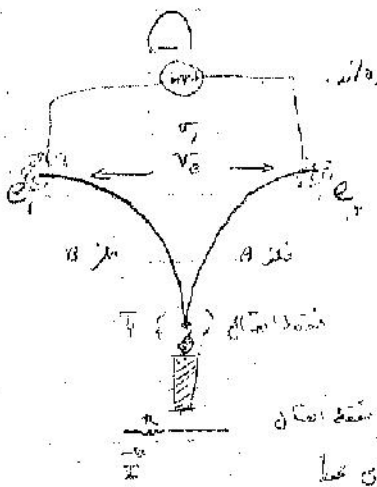

تغییر طول در اثر تغییر دما

$$\Rightarrow \theta_1 \neq \theta_2 \Rightarrow \nu_{T_1} \neq \nu_{T_2}$$

تغییر دما

اختلاف در طول تغییر شده بین دو سر که از دو سر ترک می‌کند

در این نقطه

$$T_1 = T_2$$


$$\Rightarrow T_1 - T_2 \neq 0 \Rightarrow \nu_{T_1} \neq \nu_{T_2}$$

در این محل

$$T_1 = T_2$$

$V_{T_e} = f(\text{مکان و دینامیک از پهنای و افت ولتاژ}) \Rightarrow \sigma_{T_e} = k f(\Delta T)$
 (تغییرات)

$\sigma = k R T^2 \dots = n \cos T$
 $\sigma T = k' T^2$

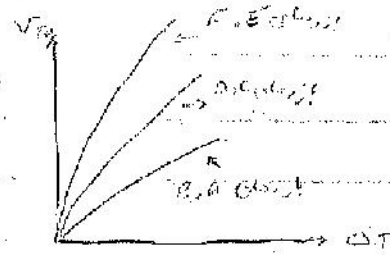

$\Rightarrow V_{T_e} = k f(\Delta T) = k_1 f(k' T^2)$

درگاه نیروگاهی (میان مصرف کننده) (مقاومت R) ...

درگاه اندازه گیری الکترود استاتیکی

اساس کار دستگاه مبتنی بر ایجاد نیروی الکترود استاتیکی در یک حلال مایع می باشد.




$F = k \frac{Q^2}{d^2}$



سویچ (موتور) (A)
 ثابت (B)



نیروی مغناطیسی و نیروی الکتریکی

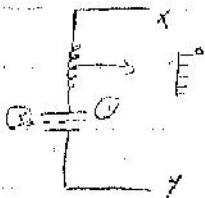

① رقیب مغناطیسی قبل از اعمال ولتاژ

② ...

$Q = CV$ در یک تغییر ولتاژ Q تغییر کرده و F تغییر کرده و F تغییر کرده

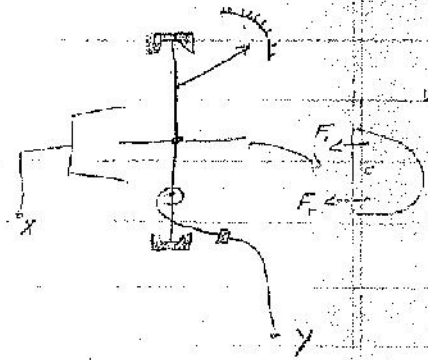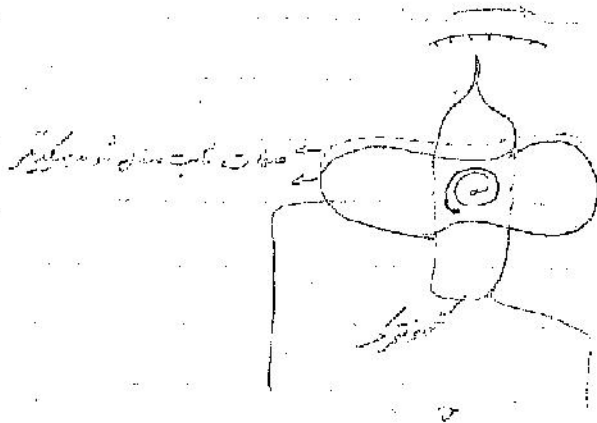

دستگاه خروجی تحت ولتاژ ۵۰۰ و DC جواب می دهد

فرض کنیم (تقریباً)

$$T_r = c \theta$$

علاسه شادروما

الف - شادروما

$$T_e = \frac{dw}{d\theta}$$

ب - شادروما

۴: انرژی ذخیره شده در شادروما

$$\Rightarrow w = \frac{1}{2} c_m v^2$$

$$c_m = f(\theta)$$

تغییر دوتر ولتاژ امان شده در شادروما (ثابت)

$$\Rightarrow T_e = \frac{1}{2} v^2 \frac{dc_m}{d\theta}$$

فرض کنیم $T_r = T_e \Rightarrow c\theta = \frac{1}{2} v^2 \frac{dc_m}{d\theta} \Rightarrow \frac{dc_m}{d\theta} = k_1 = \text{const}$

$$\Rightarrow \theta = k v^2$$

↑
ضریب ثابت

درجه بندی غیریکدسته است

کاربرد شادروما

- ۱- اندازه گیری ولتاژ از 0 تا ∞ و عنوان ولتاژ
- ۲- بار الکتریکی (Q) و عنوان کولب سنج


۳- میزان و عیار دقت الکترود استاتیکی؟

۴- گسترش حوزه نفوذ دقت الکترود استاتیکی؟


گسترش حوزه جفتی دلتا و استاتیکی:

الف - استاده از کوپازین سری

ب - استاده (دو پازین سری - برای)

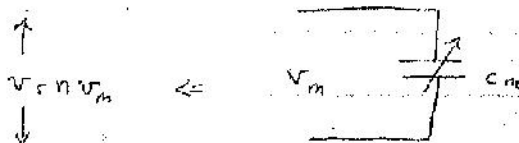

$$Q_m = kV_m^r$$

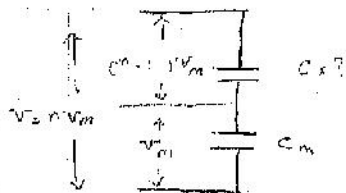

$$\Rightarrow (n-1) V_m = V_m C_m \Rightarrow C = \frac{C_m}{n-1}$$

اشکالات بر خورد:

۱- تغییر بودن پازین C_m باعث شکل جبری می باشد.


۲- کوچک بودن ظرفیت C باعث افزایش خطای دستگاه می شود.

$$n \gg 1 \Rightarrow C \ll$$

راه حل جریان اشکالات مذکور:

استاده از روش دلتا

پازین نسبتاً بزرگی را با خود دستگاه موازی کرده. هرچه را با یک سری قرار دهیم.

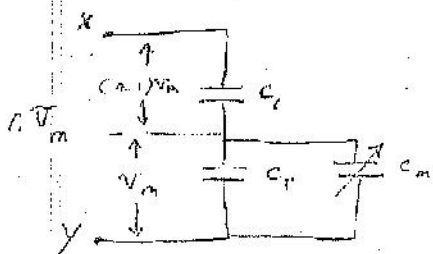

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_1 = \frac{C_2 + C_m}{n-1} \\ C_2 \gg C_m \end{array} \right.$$

مدام رسانند ایاز شده

$$\Rightarrow C_1 \approx \frac{C_2}{n-1}$$

دستگاه اندازه گیری الکترو استاتیکی

تقریباً C_2 به دستگاه موازی C_m است با این حالت که به جای آن همه ای را هم از یک میزبان می توانیم سری استاده

می شود.

در اجزای هم دستگاه

۱- سیم پیچ های (سری) سیم پیچ متوازی و سیم پیچ برای

۲- تورک و سیم پیچ متوازی و سیم پیچ متوازی و سیم پیچ متوازی

۳- سیم پیچ متوازی و سیم پیچ متوازی

۴- سیم پیچ متوازی و سیم پیچ متوازی

۵- سیم پیچ متوازی و سیم پیچ متوازی


۶-
|

مشکلات اصلی دستگاه در R_1, L_1, C_1 و غیره و ضریب خود انباری سیم پیچ اصلی (مستقل از زاویه انباری دستگاه)

() R_1, L_1, C_1

۸- ضریب انباری مستقل دستگاه بین دو سیم پیچ (تایم زاویه انباری دستگاه) $(m.s.f.c)$


مدار معادل دستگاه

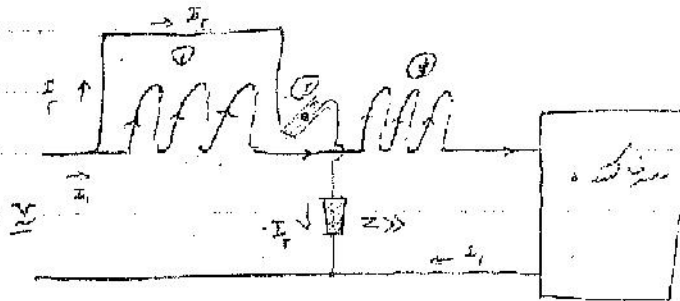

مستند در ω استند و ω استند

رایجی هسته آهنی سه نوردی استند

هسته آهنی

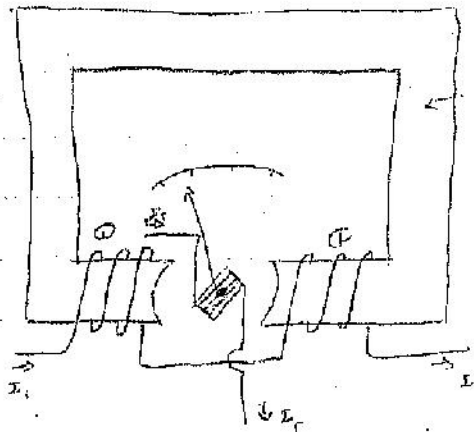

حسبه آلفا، θ ، ϵ ، ϵ_r و ϵ_c را جمع بکنند (برای ریش صافی بایس)

حاصل گشتاورهای منفی

در صورتی که $\epsilon_c \gg \epsilon_r$

$$T_c = c\theta$$

در گشتاور مقاوم

ب- گشتاور کوچک

$$T_c = \frac{dw}{d\theta} \quad w = \frac{1}{2} L_1 \epsilon_1^2 + \frac{1}{2} L_2 \epsilon_2^2 + m L_3 \epsilon_3$$

$$\Rightarrow \frac{dw}{d\theta} = \epsilon_1 \epsilon_r \left(\frac{d\alpha}{d\theta} \right) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \alpha = \alpha \cdot \theta \\ \frac{d\alpha}{d\theta} = \alpha = \text{const} \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_c \propto \epsilon_r \epsilon_c$$

در صورت تقابل $T_c = T_r \Rightarrow \alpha \epsilon_r \epsilon_c = c\theta$

DC ϵ_r, ϵ_c

$$\theta = k \epsilon_r \epsilon_c \quad k = \frac{c}{\alpha}$$

AC ϵ_r, ϵ_c

$$\begin{cases} \epsilon_r = \hat{\epsilon}_r \sin \omega t \\ \epsilon_c = \hat{\epsilon}_c \sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$

$$\epsilon_r = \epsilon_c = \frac{\hat{\epsilon}}{\sqrt{2}}$$

$$\omega = (\hat{\epsilon}_r, \hat{\epsilon}_c) \Rightarrow \theta = k \hat{\epsilon}_r \hat{\epsilon}_c \cos \phi$$

کاربرد در میان مایه های ϵ_r و ϵ_c

$$k = \frac{c}{\alpha} = \frac{\hat{\epsilon}_r}{\sqrt{2}}$$

$$T_c = \int_0^T \epsilon_r \epsilon_c dt$$

کاربرد نگاه:

۱- آماده گیری میان - عنوان آمپلیتود
 ۲- ω و ϕ - ولتسده

۳- $\hat{\epsilon}_r$ و $\hat{\epsilon}_c$ - توان کسره
 ۴- ϕ و $\cos \phi$ - توان راکتو - وارسته


۵- $\cos \phi$ - ضریب توان (پوده) - عنوان کسره
 ۶- $\cos \phi$ - ضریب توان - عنوان توان کسره
 از طرفین شکل هندسی با استفاده از مثلث قائم الزامی است
 این کار را می توان به روش دیگری نیز انجام داد.

کسبیت سلفه و دینامیکی

جریان سلفه و دینامیکی
 جریان سلفه و دینامیکی
 زاویه اختلاف فاز $\phi = k \frac{E_1}{E_2} \cos \phi$

$$\phi = (\hat{I}_1, \hat{E}_2)$$

زاویه اختلاف فاز بین جریانهای E_1 و E_2

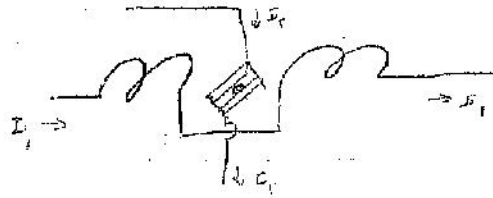


I_1 جریان سرد و قدر

I_1 و I_2 جریان سرد و قدر بار است

از راه حل و در سلفه و دینامیکی

$$\cos \phi = \cos \phi$$

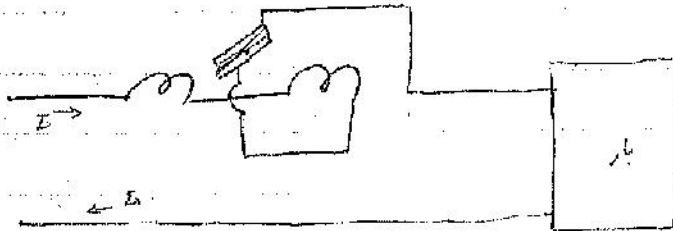

$$I_1 = I_2 = I$$

$$\phi = (\hat{I}_1, \hat{E}_2) = 0$$


اشکالات وجودی

از قابل رج برین امپدانس کسبیت

۲- کم کردن رنج کسبیت (کنترل ۵۰ آسپ)

راه حل حکم ۱ سلفه و دینامیکی سلفه و دینامیکی

$$\frac{L_1}{R_1} = \frac{L_2}{R_2}$$

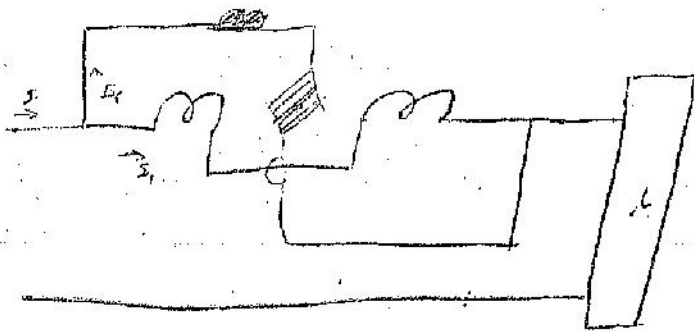

$$I_1 = k_1 I_2$$


$$E_2 = (-k_1) E_1 = k_2 E_1$$

$$\Rightarrow \theta = k_1 k_2 k_r I_2^2 = k_c E_1^2$$

$$\cos \phi = \cos \phi < 1$$

۲- رابطه الکترو دینامیکی:

امکان سرب در مس و پیچ دشته به درگاه می سازد امری خیلی بزرگ

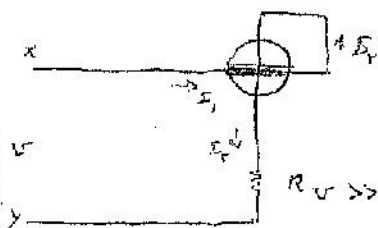


$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = I_2 = I_r \frac{V}{R} \\ \cos \phi = 1 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \theta = k \frac{V^2}{R} = k V_r^2$$

ولت



۳- رابطه الکترو دینامیکی:

در لایه ای (از سمت الکترو دینامیکی)

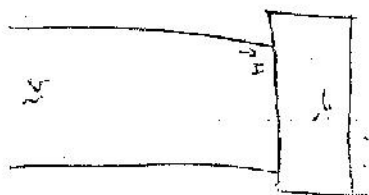

$$P = V I \cos \phi'$$
 
$$\phi' = (\angle V, E)$$

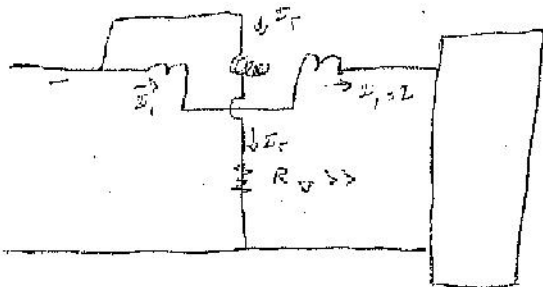

واکرم برایش

$$E_2 = \frac{V}{R}$$

$$\phi = \phi'$$

رژیم های مختلف و ساختن جریان است؟ یا اگر همه دشته است

$$\theta = k E_1 I_2 \cos \alpha$$

$$E_1 = E$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$\alpha = \alpha'$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{k}{R_2} V \cos \alpha' \Rightarrow \theta = k' P$$

رابطه خطی ← بارمندی کثیف

$$\text{مغزی ممکن} \quad (\vec{E}_1 \cdot \vec{V}) = P \neq 0$$

در این صورت


۱- خطای بریدگی خطی است P

۲- چگونگی تکرار این خطا را حذف کردیم


۳- دارنده الکتریسیته

$$Q = V I \sin \alpha'$$

$$\sin \alpha' = \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha')$$

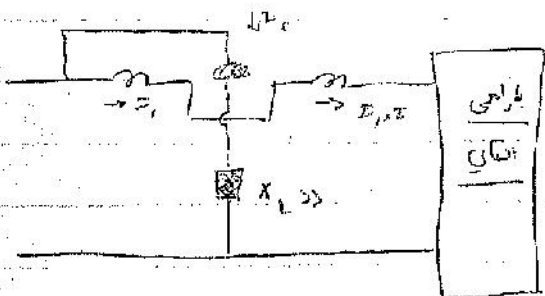

$$\left\{ \begin{array}{l} E_1 \approx \frac{V}{X_L} \ll \\ (E_1 \cdot V) \approx \frac{P}{r} \end{array} \right.$$

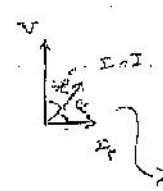

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \alpha(E_1, I_2) \\ \theta = \frac{\pi}{2} - \alpha' \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{V}{X_L} I \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha') = \frac{k}{X_L} Q \quad \text{وارسته}$$

اگر دستگاه بار متناهی و ولتاژ DC برشیم دستگاه سرد (بجای X)

$$\varphi \ll \quad \cdot \quad (\vec{V}_1, \vec{I}_2) \approx \frac{\pi}{2}$$


- ۱- خطای بریدگی خطی است P
- ۲- راه حل حذف این خطا چیست؟

روش های اندازه گیری

- ۱-۲ - روش ولتاژ آمپر
- ۲-۲ - روش ضریب توان
- ۳-۲ - روش ولتاژ
- ۴-۲ - روش توان
- ۵-۲ - روش ولتاژ


۱-۲ - روش ولتاژ

۲-۲ - روش ضریب توان

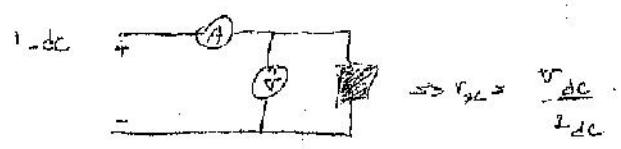


۲-۲ - روش ضریب توان

$R_{dc} \ll Z_{ac}$

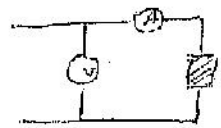

$Z_{ac} = \sqrt{R_{dc}^2 + (L\omega)^2}$

$\Rightarrow L_{ac} = \frac{1}{\omega R} \sqrt{\left(\frac{V_{ac}}{I_{ac}}\right)^2 - \left(\frac{V_{dc}}{I_{dc}}\right)^2}$

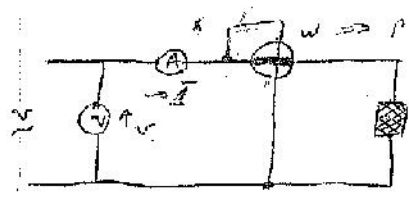


$W \Rightarrow P = r_{ac} \cdot I^2 \Rightarrow r_{ac} = \frac{P}{I^2}$


$\frac{V}{I} \rightarrow$ ضریب توان
 $\frac{P}{I^2} \rightarrow$ ضریب توان

$L_{ac} = \frac{1}{\omega R} \sqrt{\left(\frac{V}{I}\right)^2 - \left(\frac{P}{I^2}\right)^2}$

التيار الكلي من ولتاژات V_r, V_L, V_C

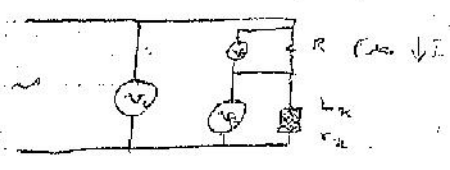

$V = V_r = V_L = V_C$

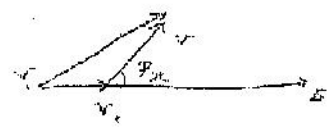

$V = V_r + V_L = V_r + I_L R_L$

$V = V_r + I_L R_L = I_L R_L + I_L R_L \cos \phi_L$


$\cos \phi_L = \frac{V_r}{V} = \frac{I_r R}{I_L R_L}$

$\frac{R_L}{Z_L} = \cos \phi_L$

$Z_L = \frac{V}{I} \Rightarrow I = \frac{V}{Z_L} \Rightarrow Z_L = \frac{V}{I} = \frac{V}{\frac{V}{Z_L} \cdot R} \Rightarrow Z_L = \frac{V}{I} \cdot R$

$\Rightarrow L = \frac{1}{\omega \phi} \sqrt{Z_L^2 - R^2}$


التيار الكلي من ولتاژات V_r, V_L, V_C

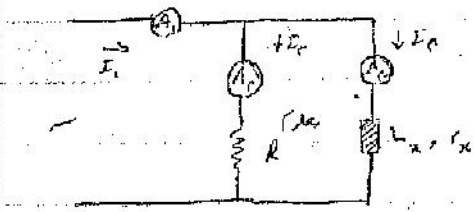

$R_s \approx 0$

$I_s = I_r + I_L$

 $I_s = I_r + I_L + I_L \cos \phi_L$




$\Rightarrow \cos \phi_L = \frac{I_s - I_r}{I_L} = \frac{R_L}{Z_L}$ (1)

$Z_L = \frac{V}{I_L} = \frac{R_L I_s}{I_L}$ (2)

$$Y_n = \frac{1}{Z_n} \Rightarrow r_n = Z_n \cos \phi_L$$

$$\begin{cases} L_n = \frac{1}{\omega} \sqrt{(Z_n)^2 - (r_n)^2} \\ \omega = 2\pi f \end{cases}$$

$$\phi = \arctan \frac{X_L - r}{R}$$

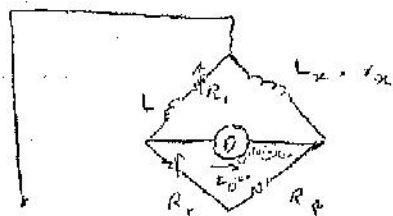

$$\rightarrow R_r (r_n + jL_n \omega) = R_p (R_1 + jL \omega)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_p r_n = R_1 R_p \\ R_r L_n = R_p L \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r_n = \frac{R_1 R_p}{R_r} \\ L_n = \frac{R_p}{R_r} L \end{cases}$$



روش اول: استفاده از پتانسیومتر

روش دوم: حالت مدار همبندی متغیر القادشکل دو سیم به هم

از افعال سری در دو حالت سلفی و توان

برای سلفی حالت مشابه

تلفات توان در سلفی حالت مستقیم

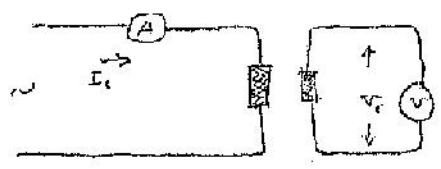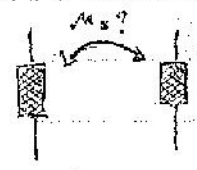


حالت سلفی: استفاده از پتانسیومتر


$$R_r \approx \frac{V_r}{I_1} \Rightarrow I_1 \approx \frac{V_r}{R_r}$$

$$P = V_r I_1 \Rightarrow ML = \frac{V_r}{\omega L_1}$$


مدامین

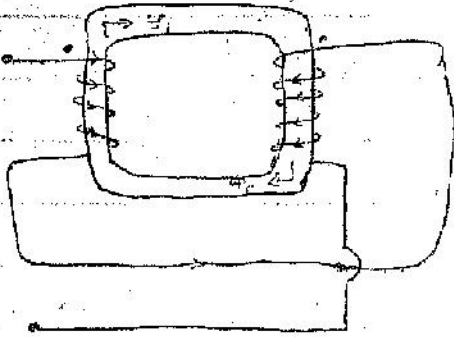

$$Z_a = r_1 + r_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)$$

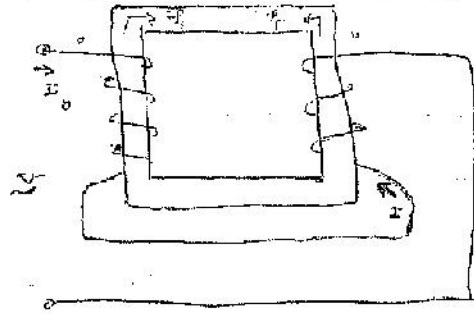

$$Z_b = r_1 + r_2 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)$$

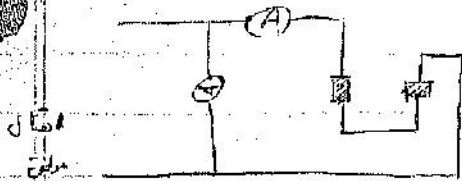

توضیح

$$L_a = L_1 + L_2 + 2M = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{V_a}{E_a}\right)^2 - (r_1 + r_2)^2} \quad (1)$$

لکه منبع ولتاژ است و ولتاژ در سیم میانه (دو)

$$L_b = L_1 + L_2 - 2M = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{V_b}{E_b}\right)^2 - (r_1 + r_2)^2} \quad (2)$$


$$\Rightarrow M = \frac{L_a - L_b}{4}$$

۱- روش ولتاژ متناوب
۲- روش سلفی در جریان

۳- روش سلفی در ولتاژ


۴- روش سلفی در توان

۵- روش سلفی در امپدانس

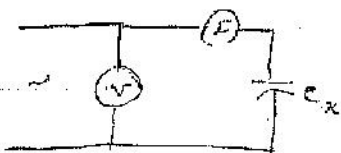

$$Q_c = \frac{1}{C_x \omega} = \frac{V}{E}$$

$$C_x = \frac{I}{\omega V}$$

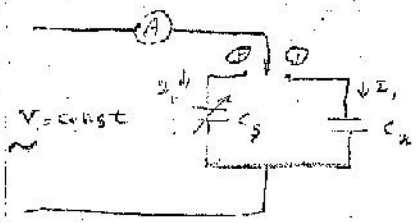


(1) $I_1 = V \cdot C_x \cdot \omega$
 (2) $I_2 = V \cdot C_3 \cdot \omega$

$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{C_x}{C_3}$
 $\Rightarrow C_x = \frac{I_1}{I_2} \cdot C_3$

اگرچه با هم سری هستند اما ولتاژها با هم تقسیم نمی شود

$C_x \cdot C_3 = I_1 \cdot I_2 =$

پس $C_x = \frac{I_1}{I_2} \cdot C_3$

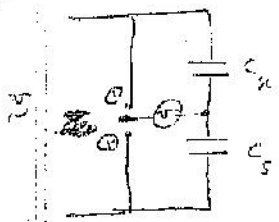

(1) $V_1 = \frac{I}{C_x \cdot \omega}$
 (2) $V_2 = \frac{I}{C_3 \cdot \omega}$

$\Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{C_3}{C_x} \Rightarrow C_x = \frac{V_2}{V_1} \cdot C_3$

اگرچه با هم سری هستند اما ولتاژها با هم تقسیم نمی شود